

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2016г.


____/____2016г.

*Паспорт контактирующего устройства
KT-tl-p-8-001*


Внешний вид и габаритные размеры КУ
КТ-тл-р-8-001

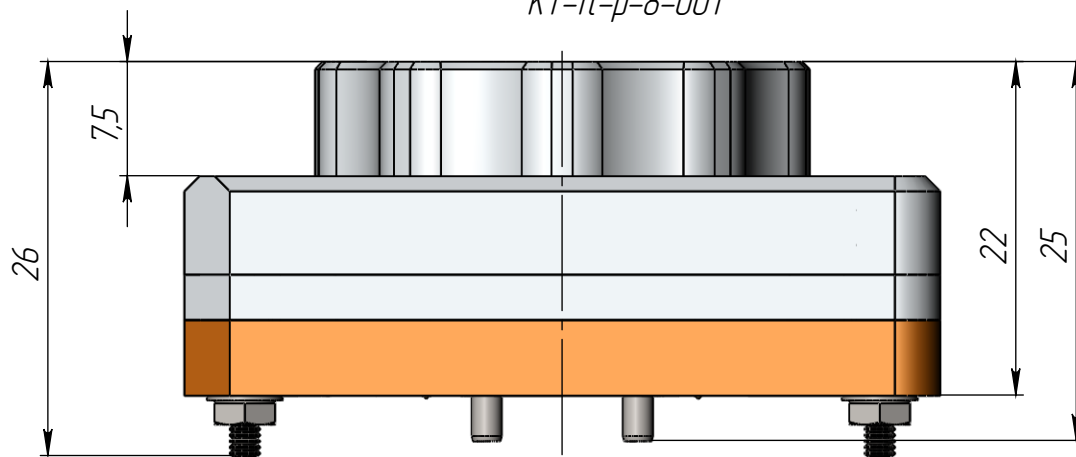

- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 2$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

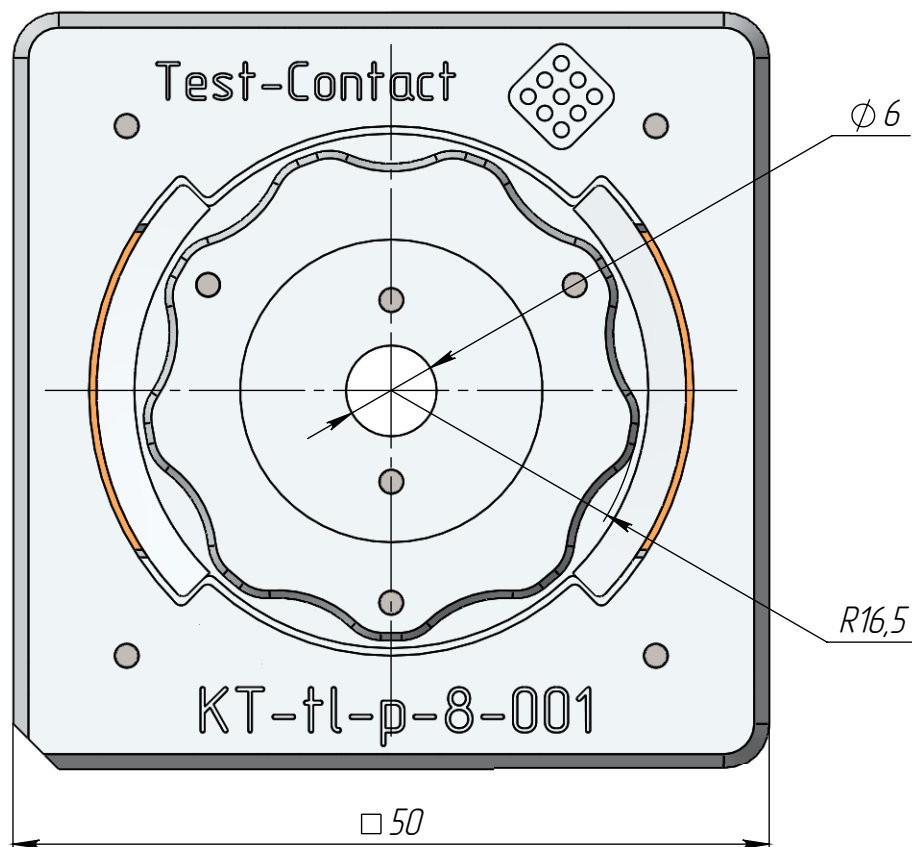


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 6
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI UL TEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (КУ), А – 1
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1

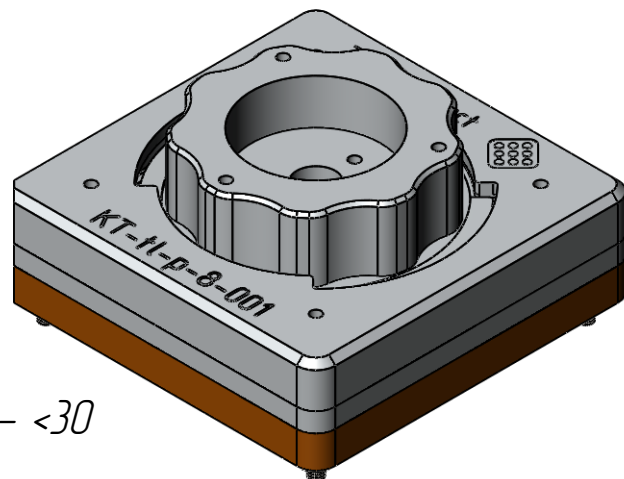


Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху

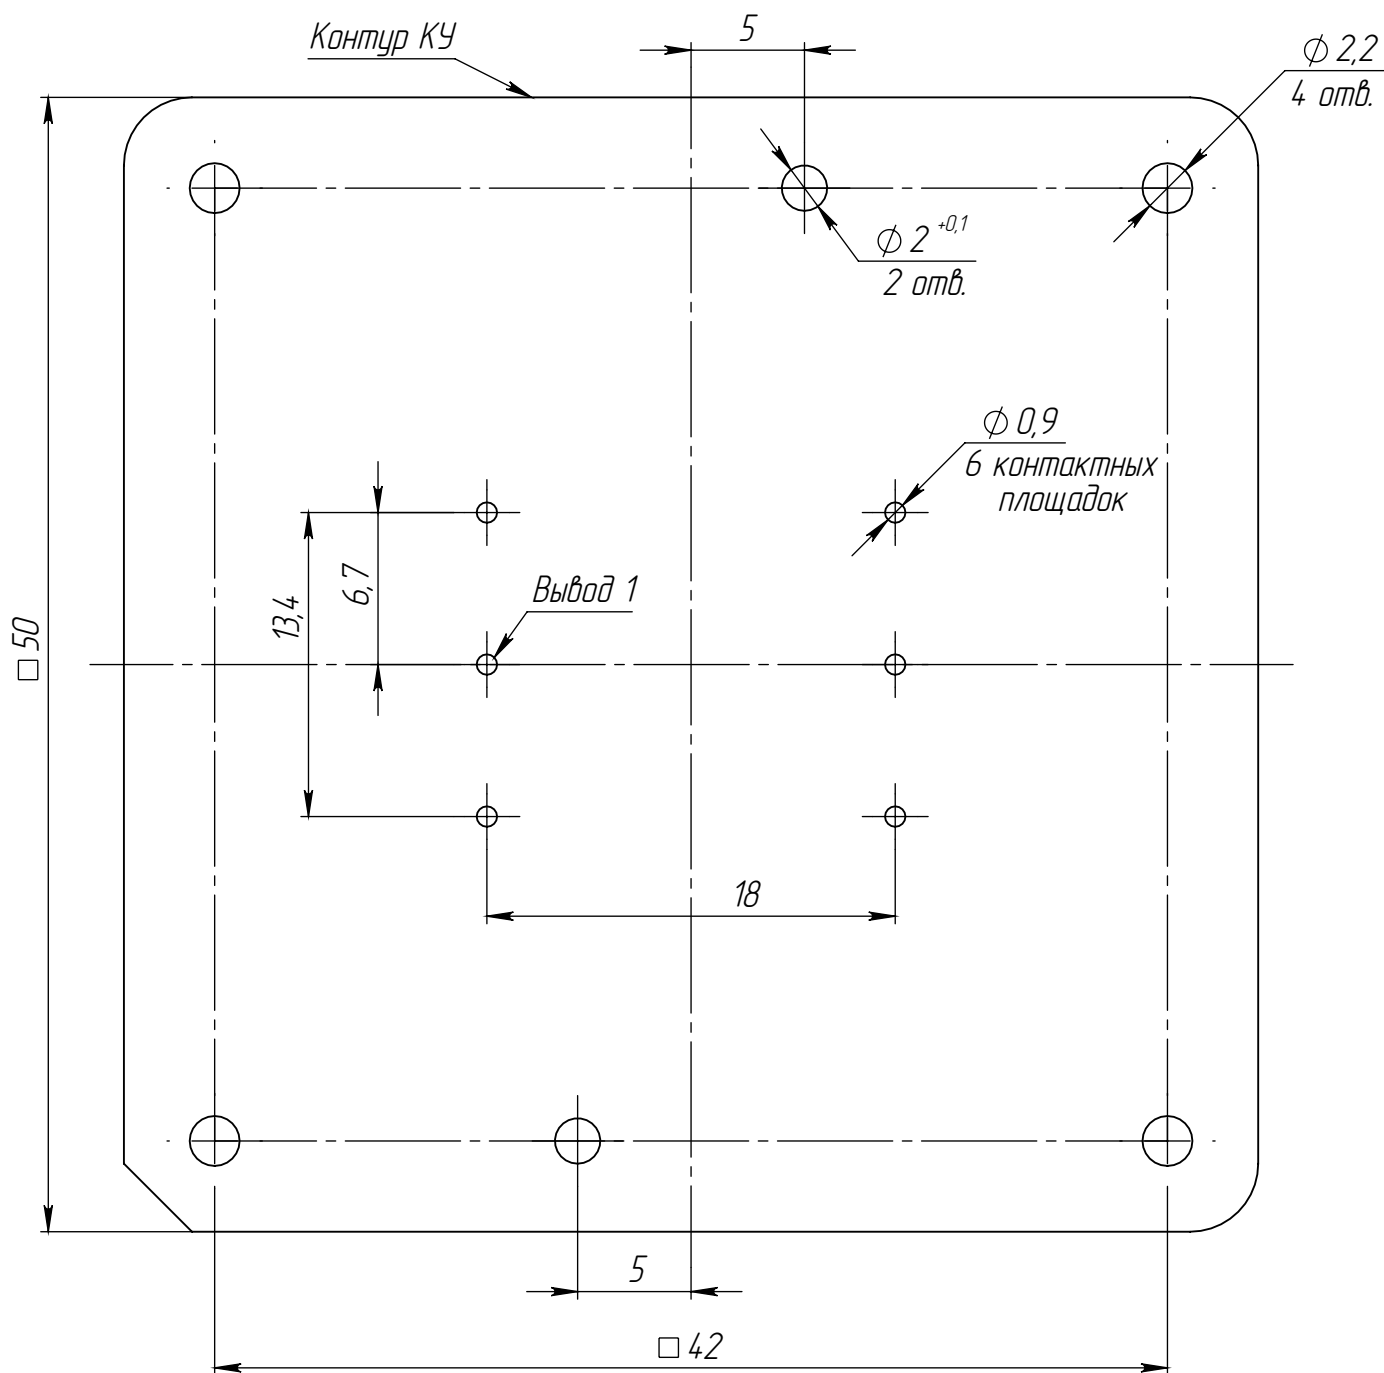


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

Место установки ЭРИ


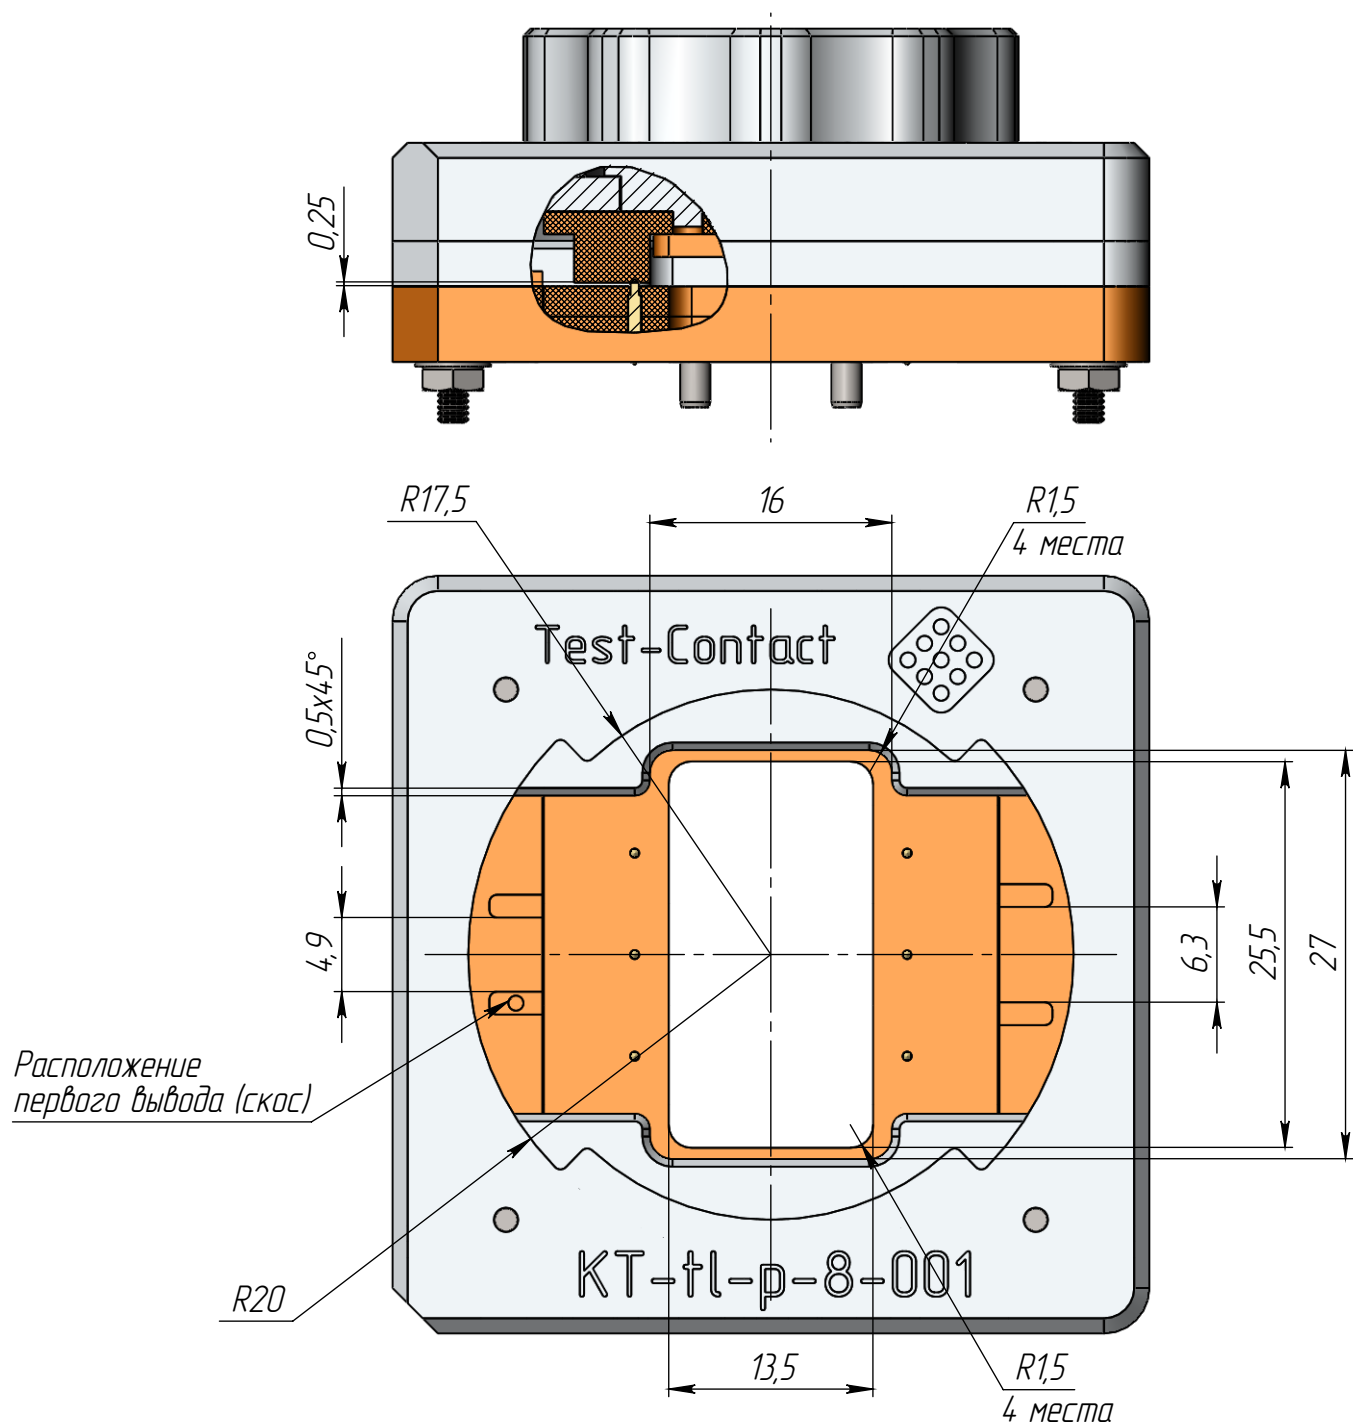


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H11, h11, IT11/2.

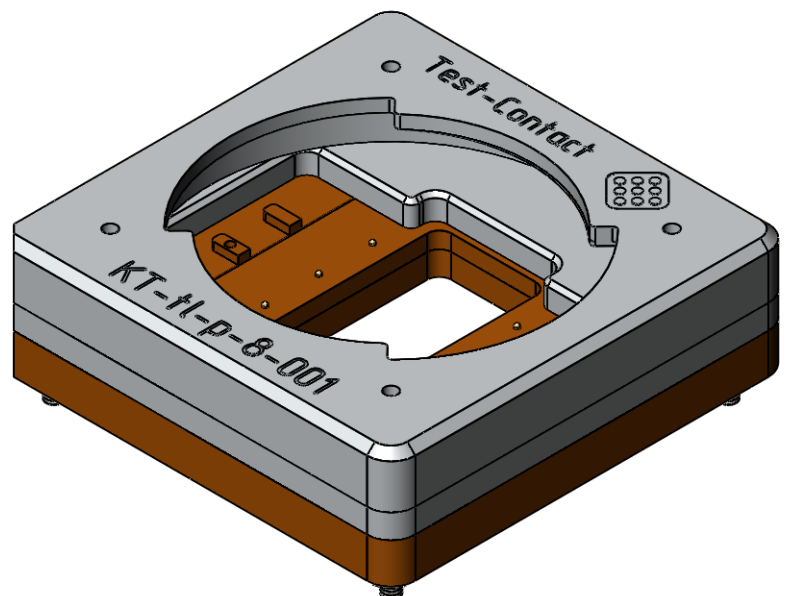


Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

КТ-32, КТ-32А

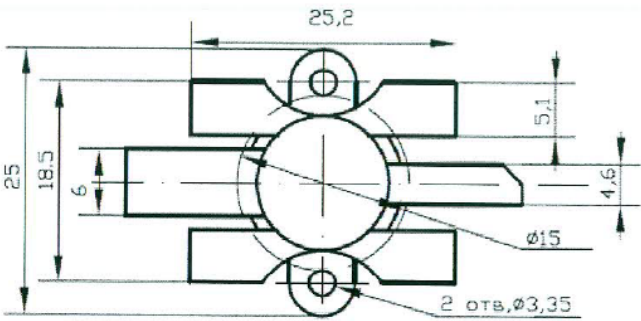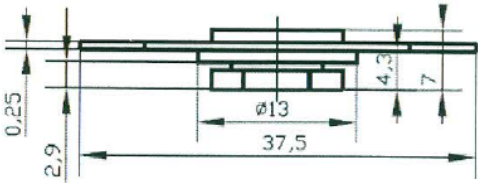

Вариант КТ-32А

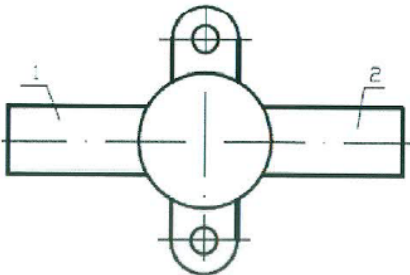

Корпус: КТ-32

Тип прибора	Номера контактов			
	1	2	3	4
2Т930А,Б	З	Б	К	З
КТ930А,Б	З	Б	К	З
2Т931А	З	Б	К	З
КТ931А	З	Б	К	З
2Т958А	З	Б	К	З
КТ958А	З	Б	К	З
2Т960А	З	Б	К	З
КТ960А	З	Б	К	З

Корпус: КТ-32А

Тип прибора	Номера контактов	
	1	2
2Д272Е1.И1	А	К
2Д641В1	А	К

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.