


*Утверждаю
Технический директор
АО "Протон"
Аксенов И.В.*

____/____2019г.


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2019г.


*Паспорт контактирующего устройства
LCC-cl-h-10-1.9-001 (тип 1)*

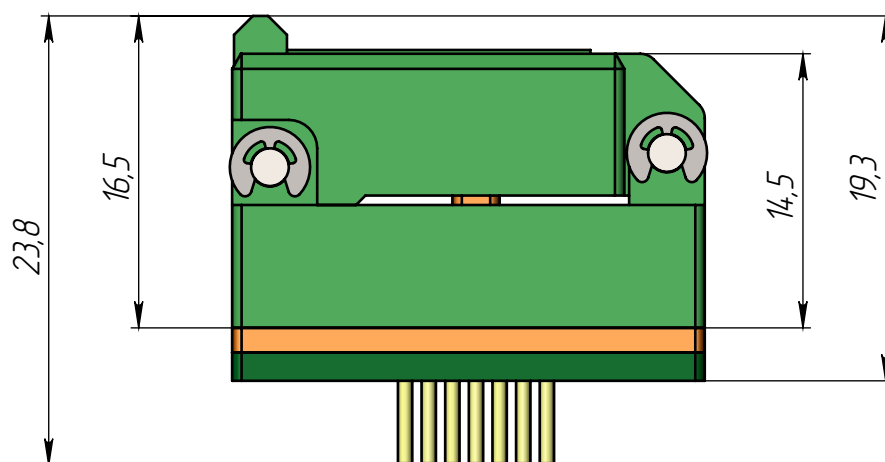




- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется пайкой.

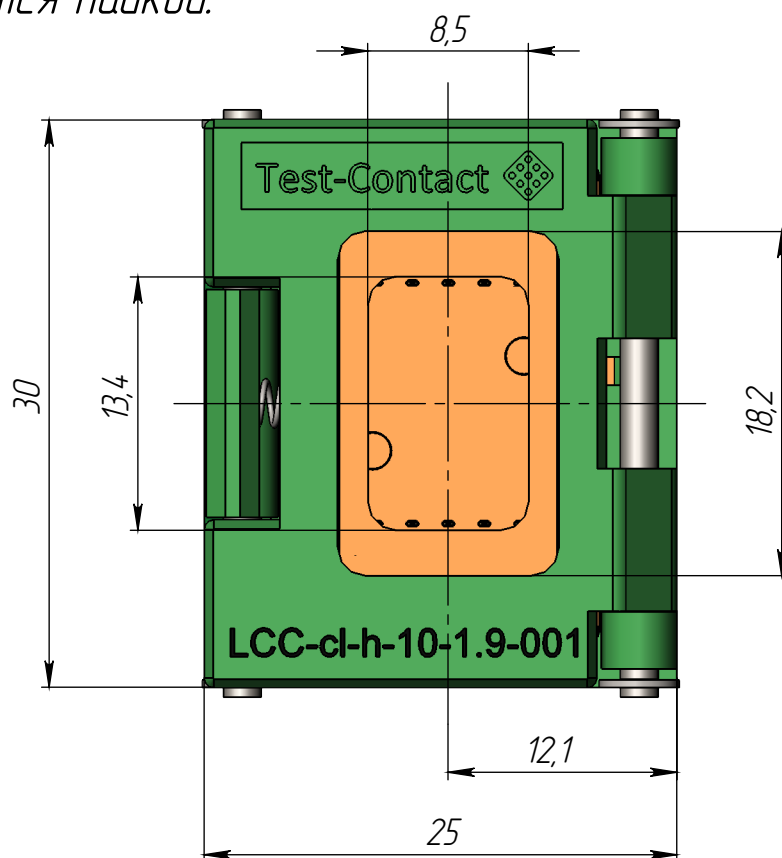

- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 14
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1

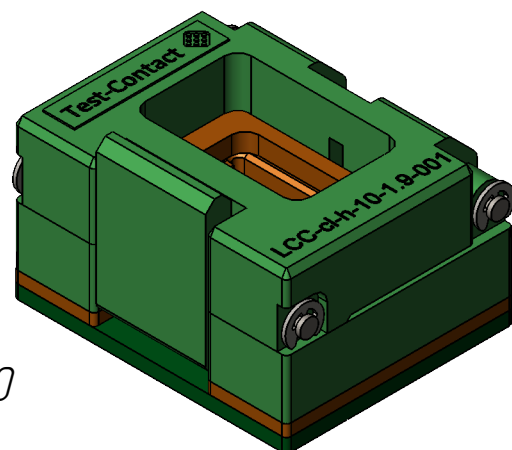


Место установки ЭРИ

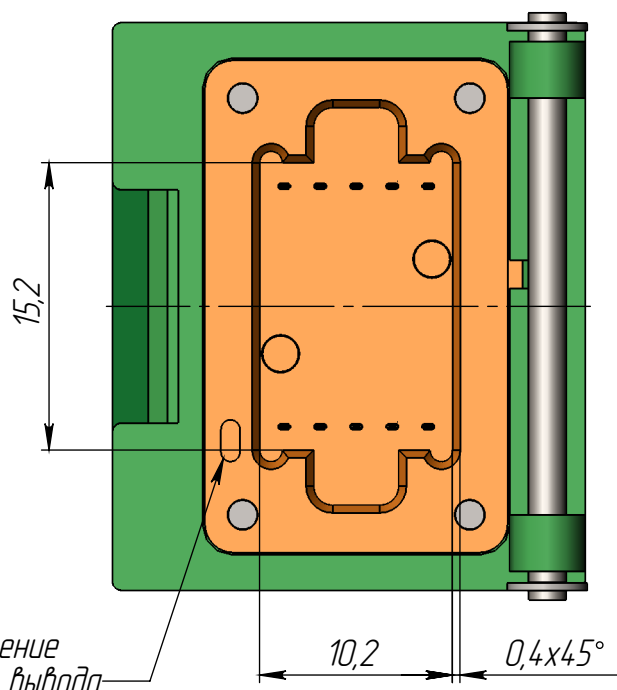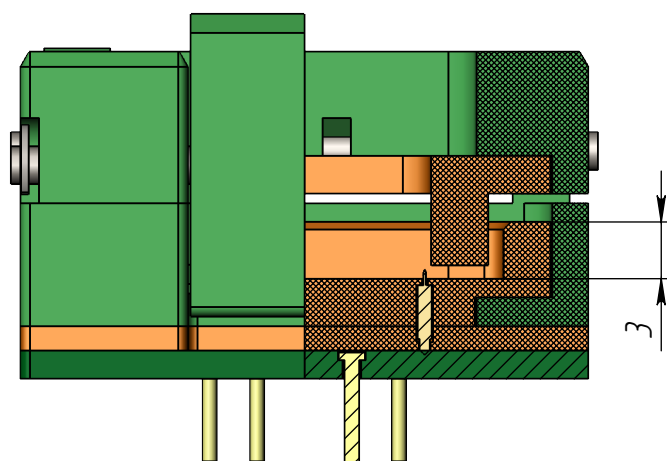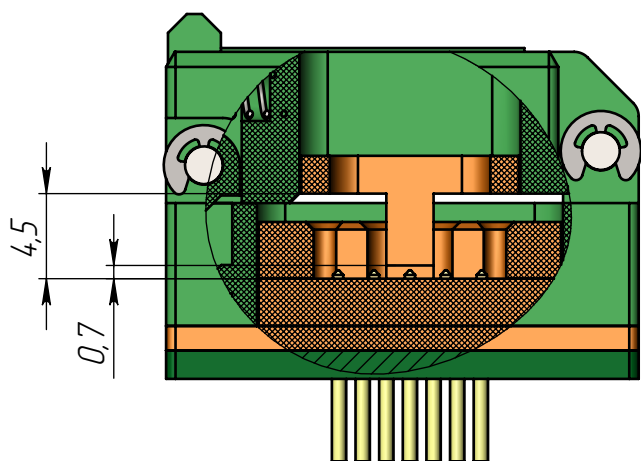

Обозначение
первого вывода

ИПЦ 52 1х	УКУ1-14П1
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-fH.

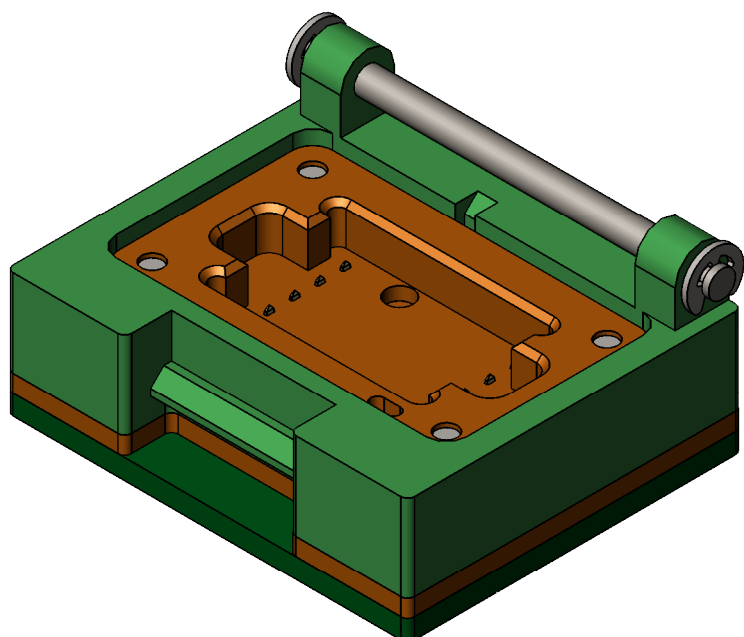

Внешний вид и габариты ЭРИ
(предоставляется заказчиком)



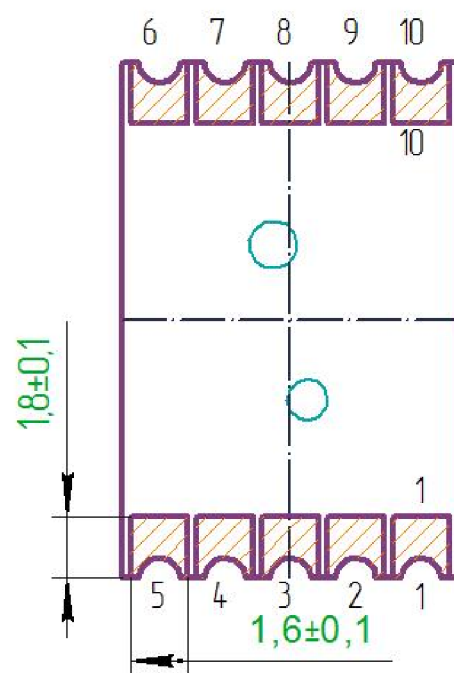


Таблица 1

Номер вывода	Назначение вывода
1	Катод Е
2	Катод D
3	Анод общий
4	Катод C
5	Катод H
6	Катод B
7	Катод A
8	Анод общий
9	Катод F
10	Катод G

Таблица 2

Номер вывода	Назначение вывода
1	Анод Е
2	Анод D
3	Катод общий
4	Анод C
5	Анод H
6	Анод B
7	Анод A
8	Катод общий
9	Анод F
10	Анод G

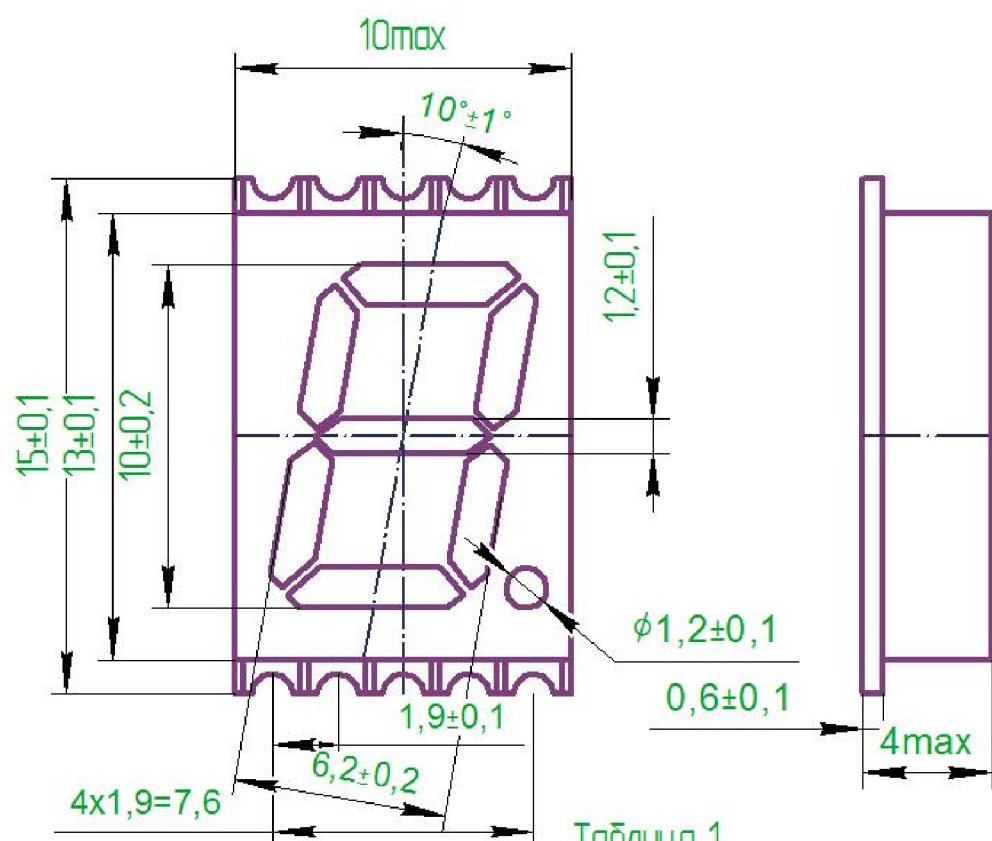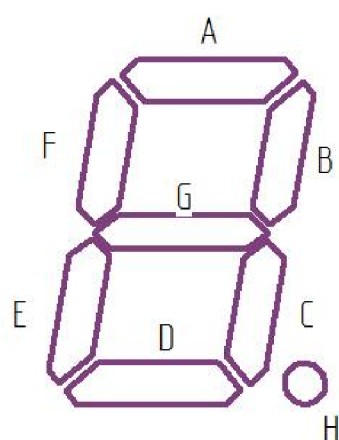

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.