


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2023г.

____/____2023г.


*Паспорт контактирующего устройства
LCC-cl-h-2x5-1.3-001*

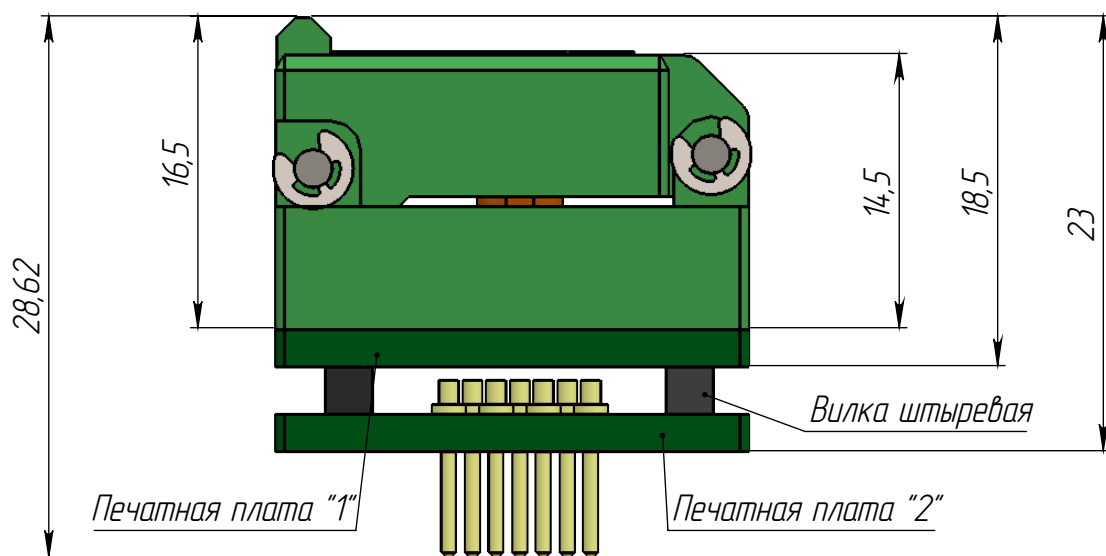


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется пайкой.

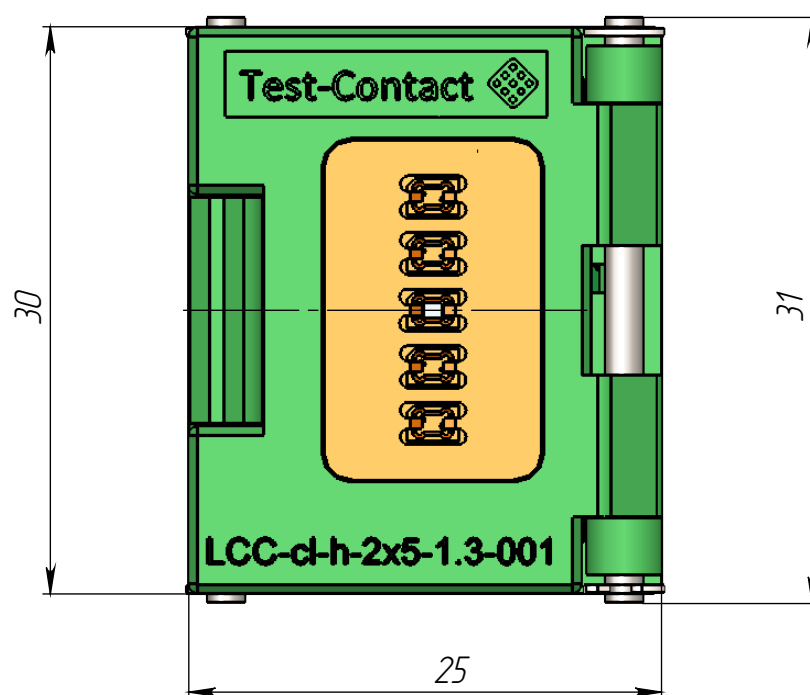

- × Количество изделий, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 10
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (КУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1
- × Гарантия 12 месяцев или 10000 контактирований


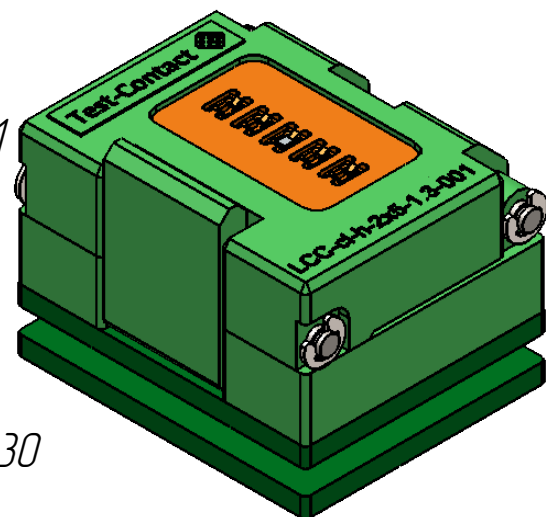


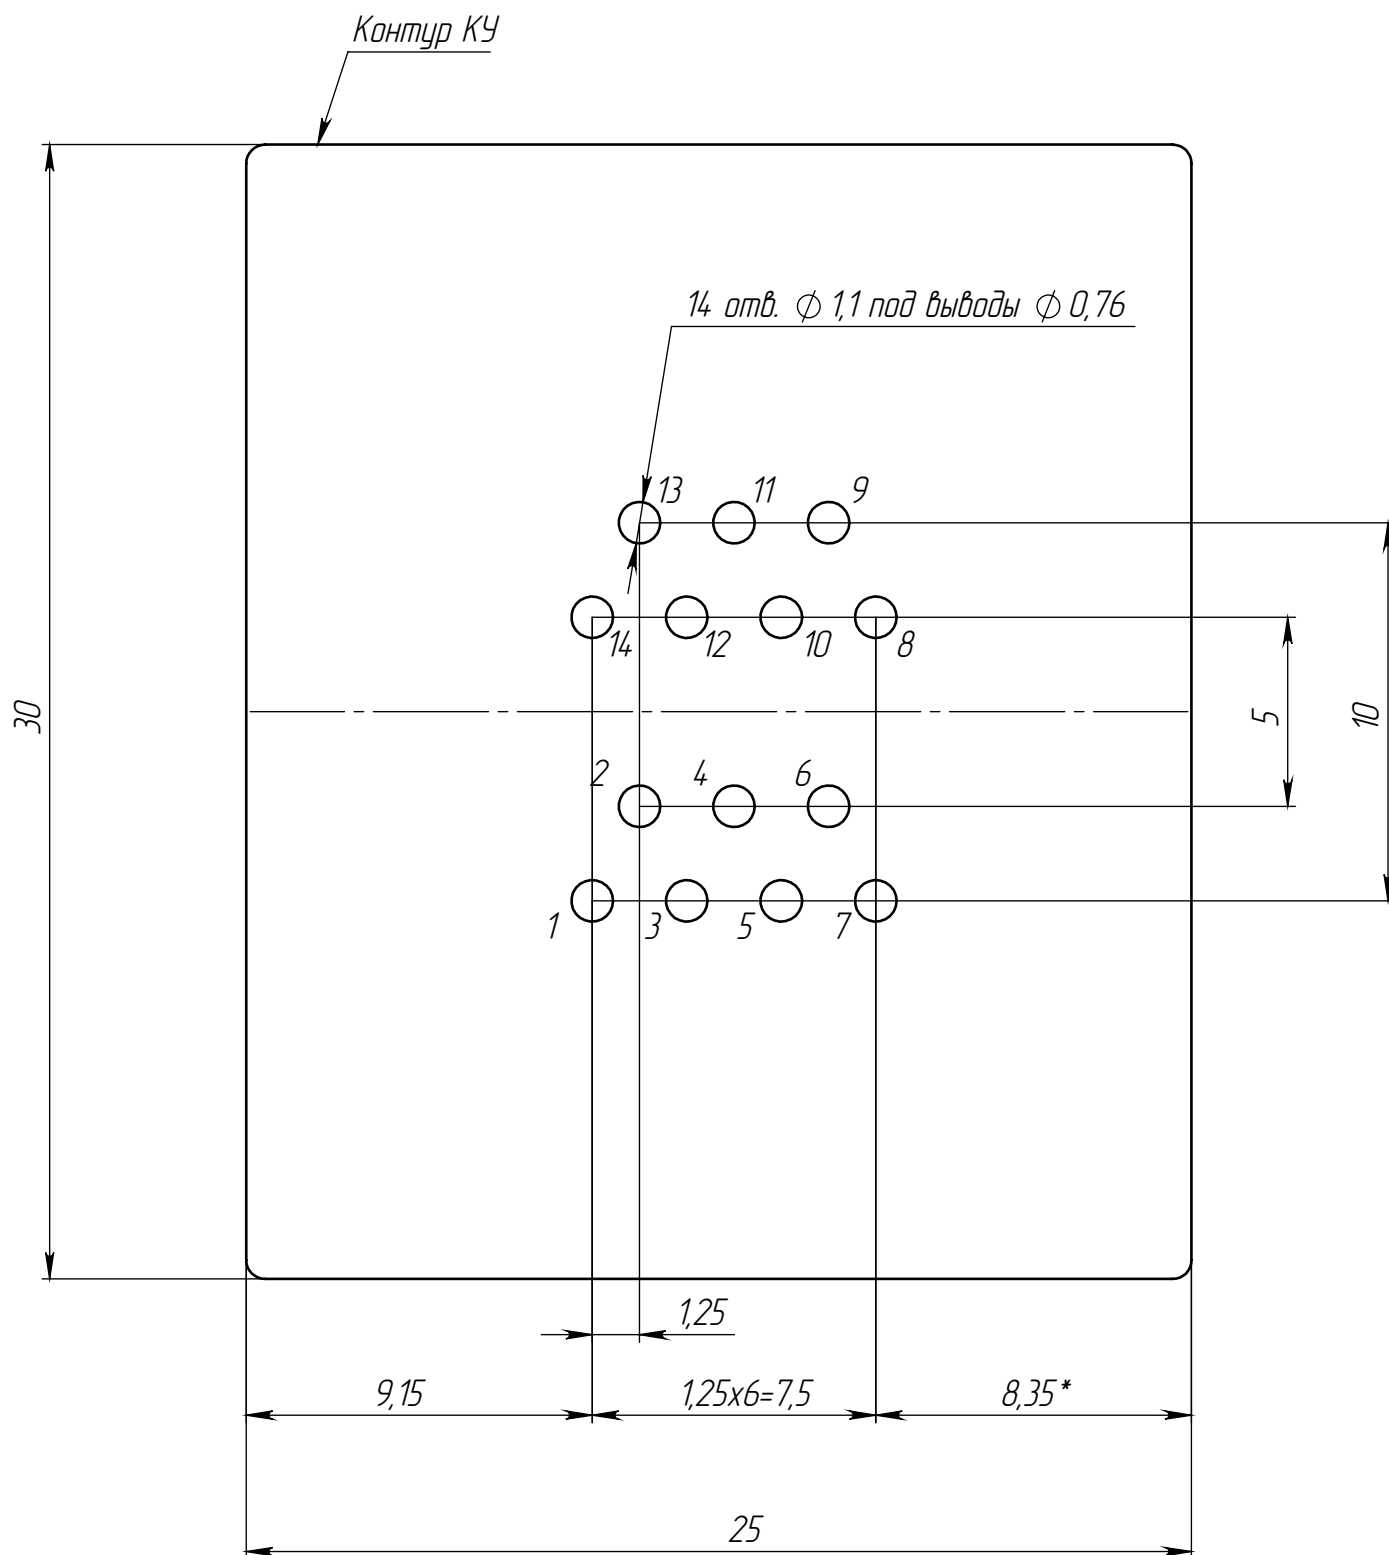Вид на устройство сверху



1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

Место установки изделия


LCC-cl-h-2x5-1.3-001

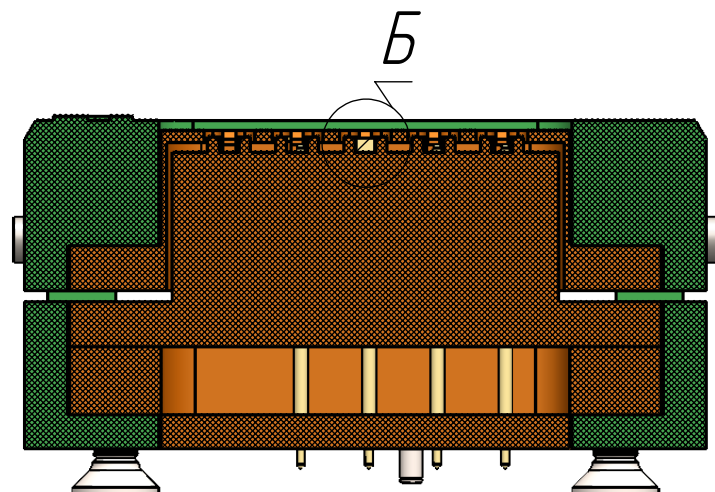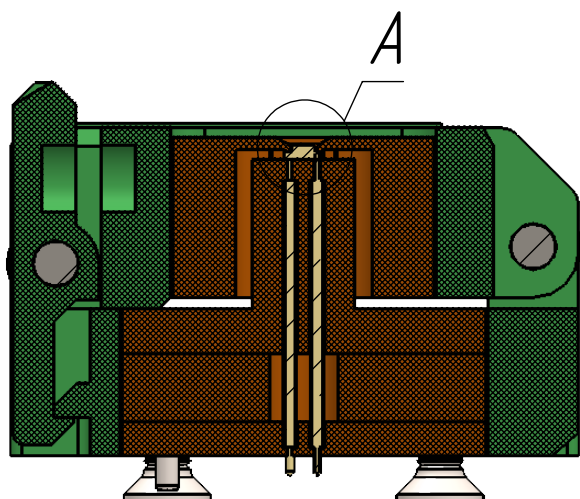

Обозначение
первого вывода

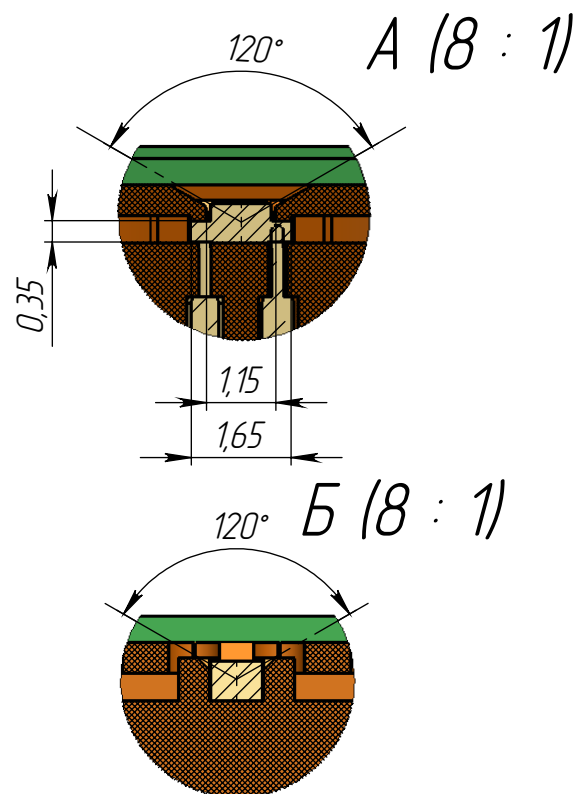
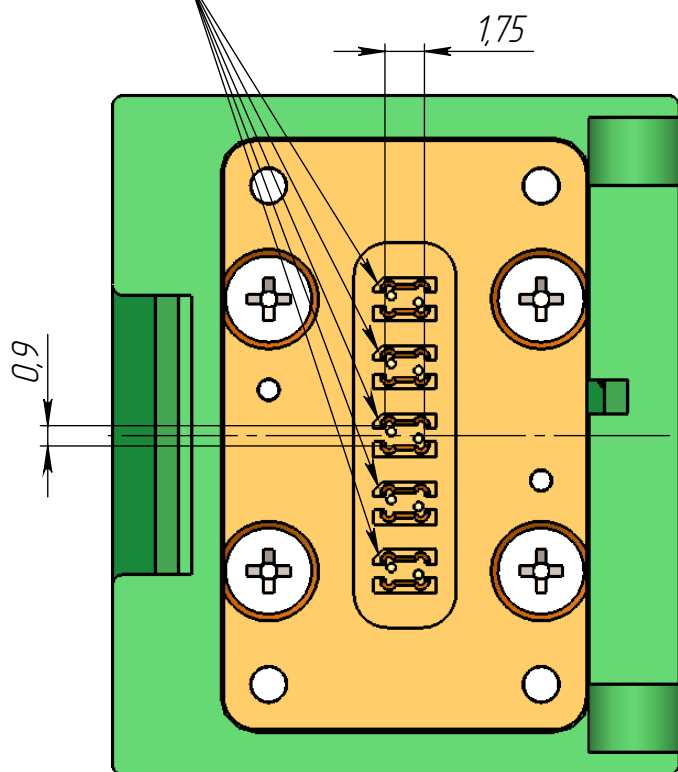


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

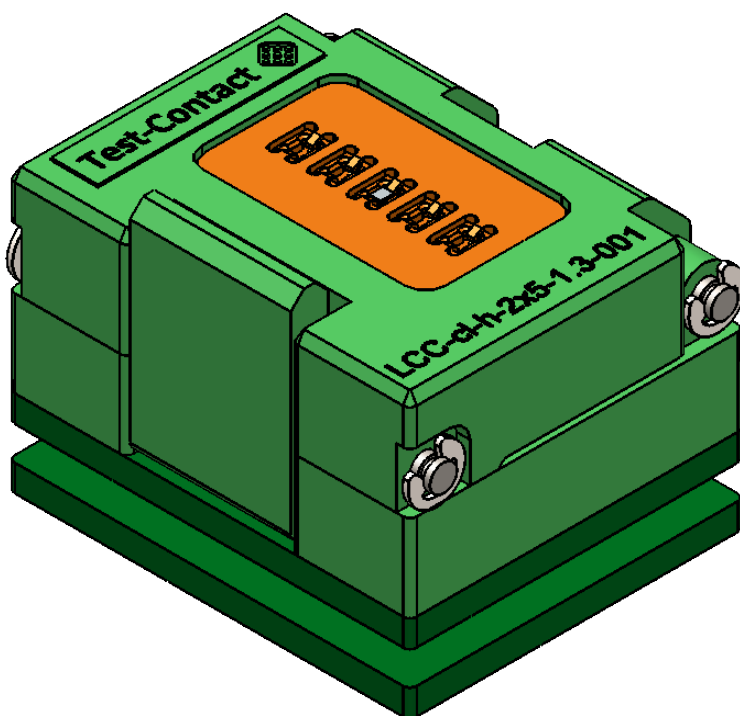



Печатная плата "1"

LCC-cl-h-2x5-1.3-001

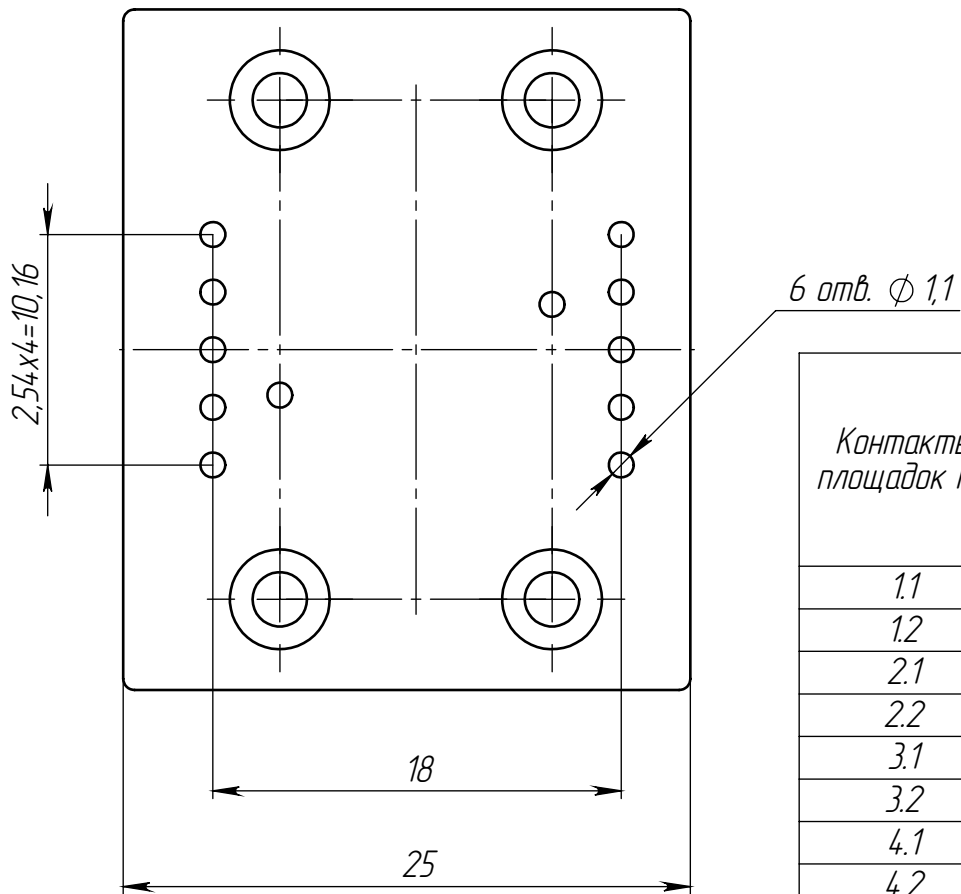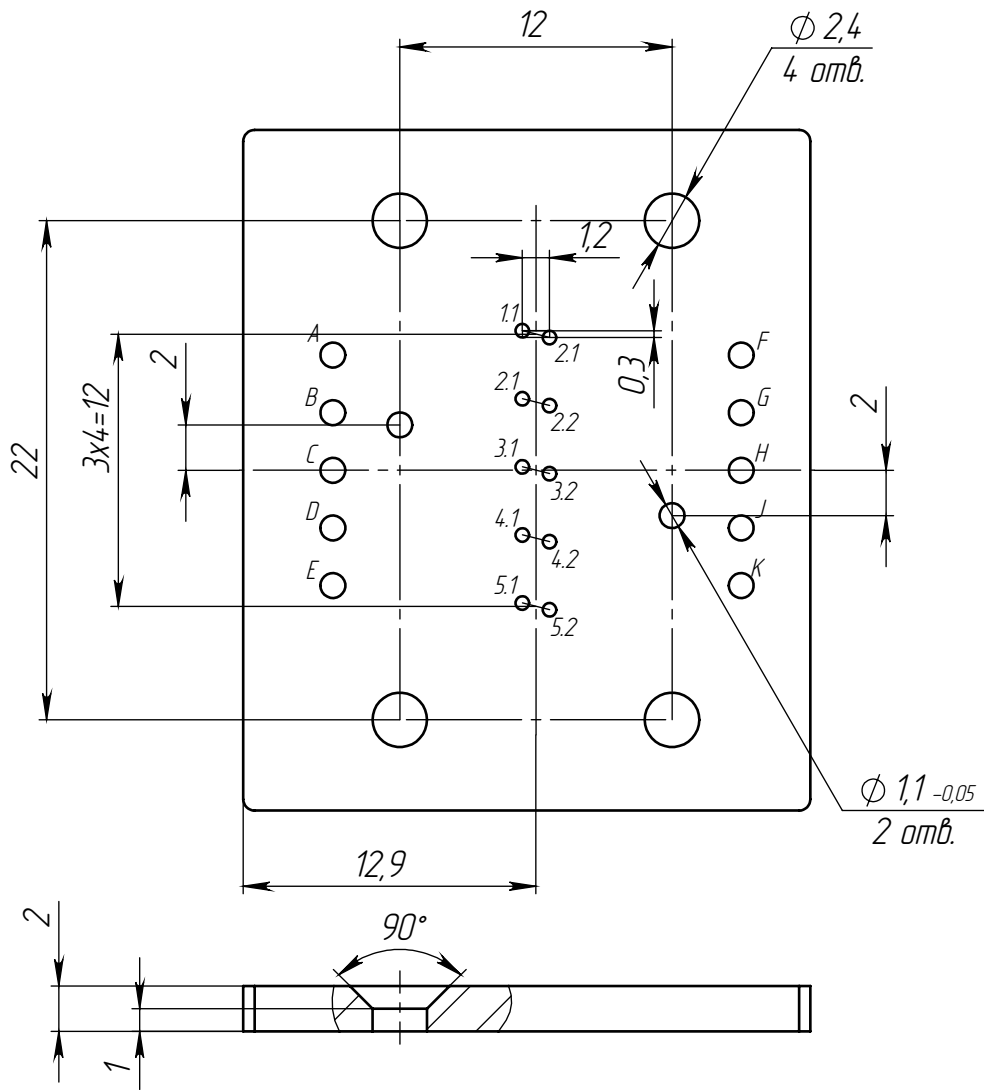


Контакты площадок КУ	Контакты переходника
1.1	A
1.2	F
2.1	B
2.2	G
3.1	C
3.2	H
4.1	D
4.2	J
5.1	E
5.2	K

Печатная плата "2"

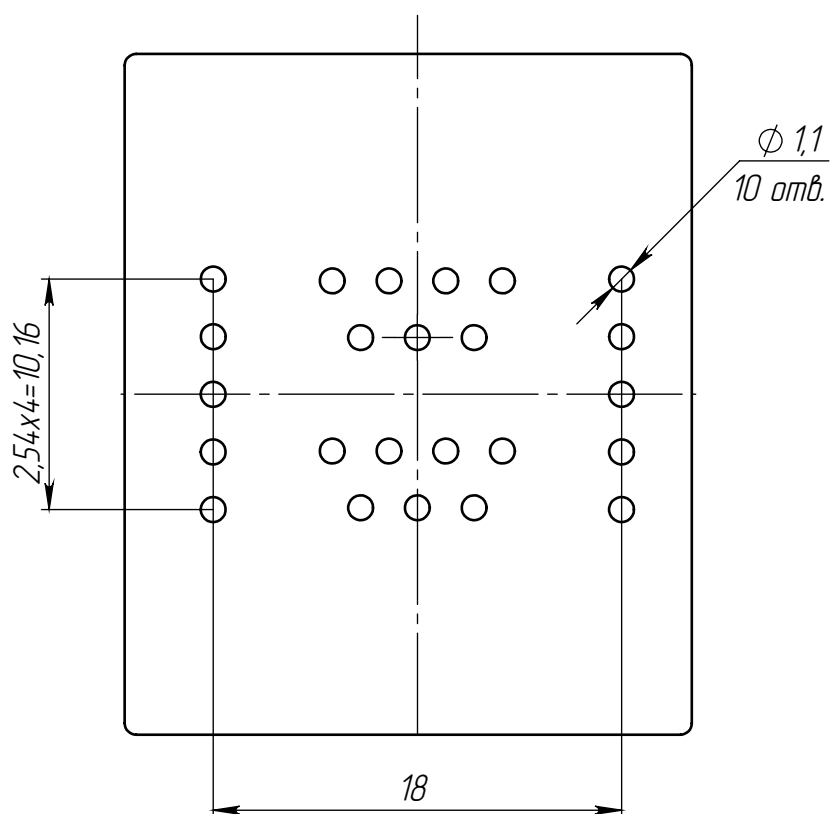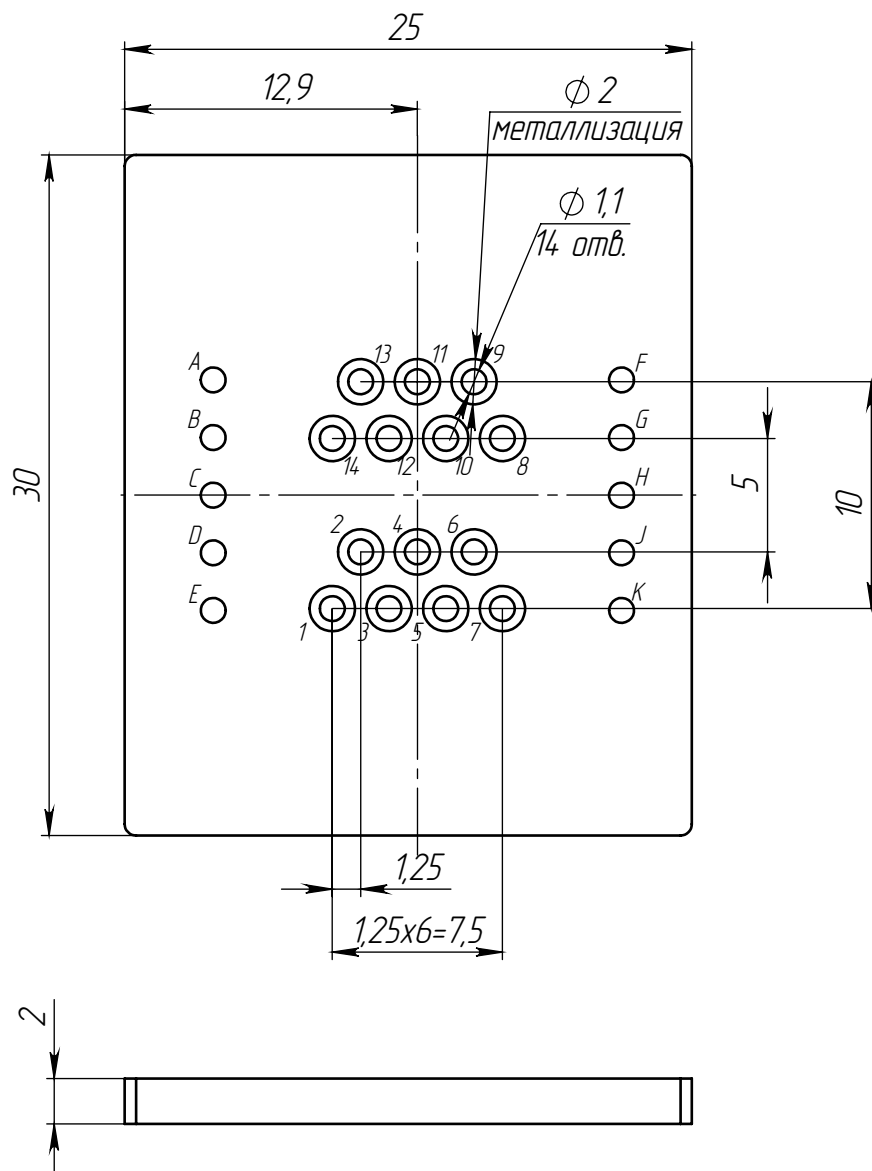

<i>Контакты переходника</i>	<i>Контакты штырей</i>
<i>A</i>	<i>1</i>
<i>B</i>	<i>2</i>
<i>C</i>	<i>3</i>
<i>D</i>	<i>4</i>
<i>E</i>	<i>5</i>
<i>F</i>	<i>12</i>
<i>G</i>	<i>11</i>
<i>H</i>	<i>10</i>
<i>J</i>	<i>9</i>
<i>K</i>	<i>8</i>

Внешний вид и габариты изделия (предоставляется заказчиком)

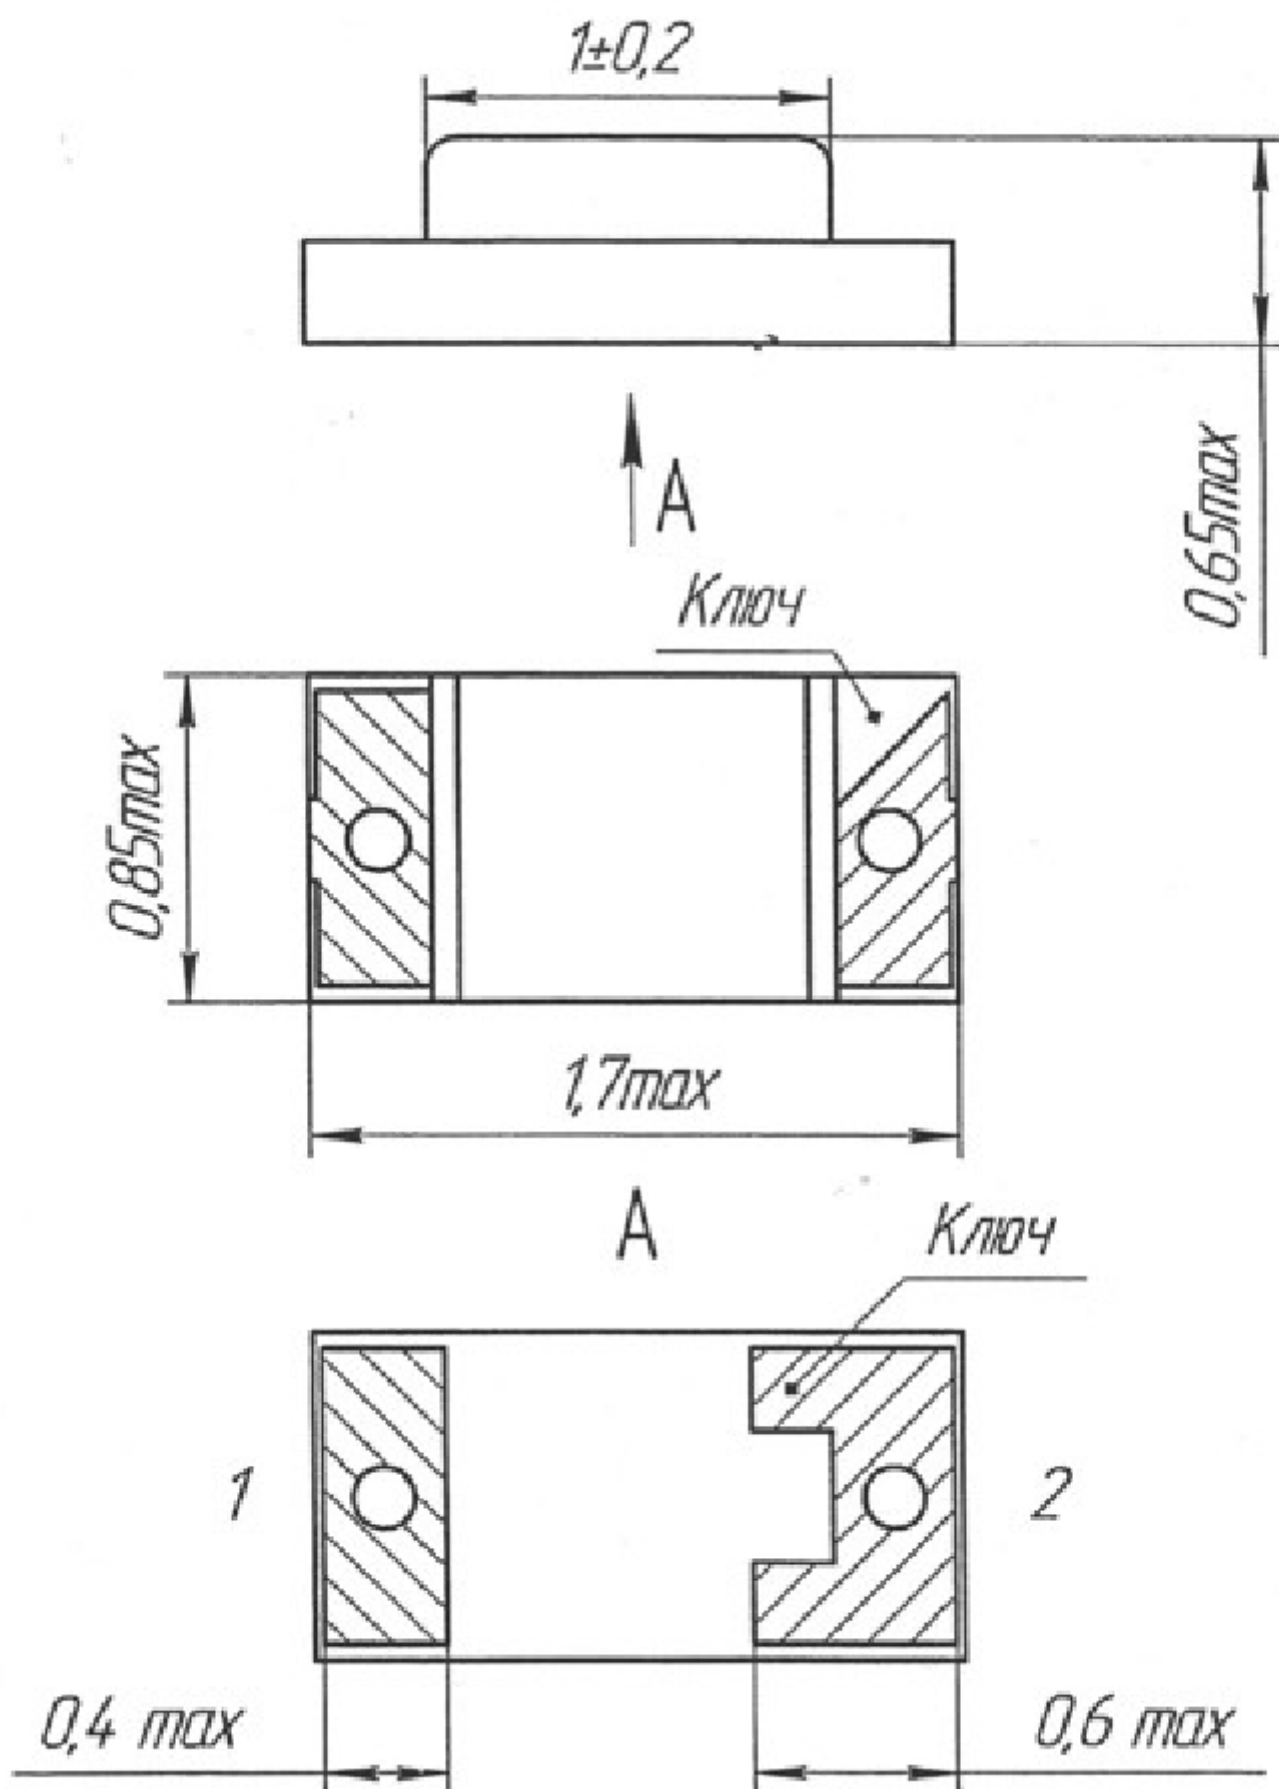

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным чистящим средством;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным чистящим средством

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным чистящим средством
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия