

Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2023г.

____/____2023г.


*Паспорт контактирующего устройства
LCC-cl-p-24-0.5-004*

Внешний вид и габаритные размеры КУ
LCC-cl-p-24-0.5-004


LCC-cl-p-24-0.5-004

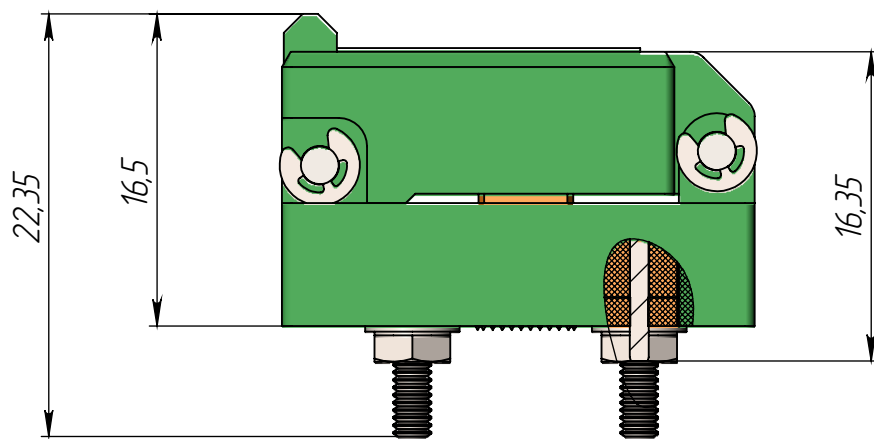


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.

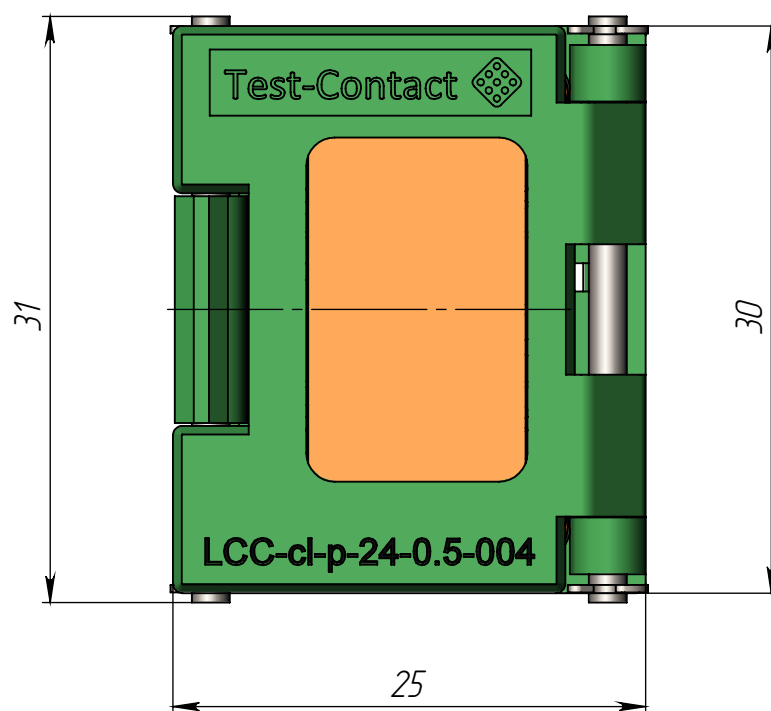


- × Количество изделий, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 24
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+155
- × Максимальный ток на один контакт (КУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <35
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@ – 3 дБ – >1




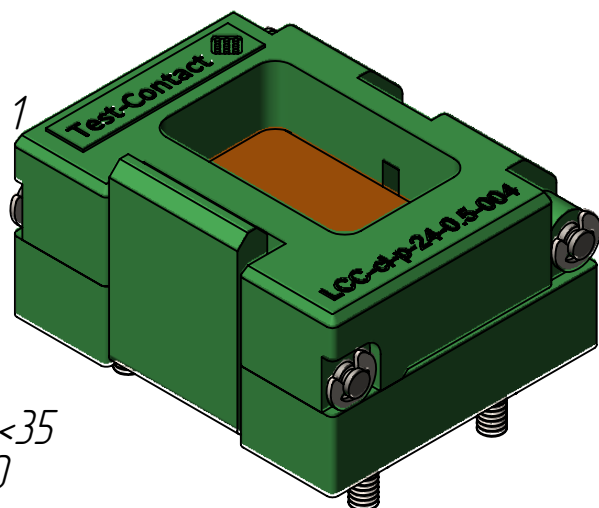


Место установки тестируемого изделия

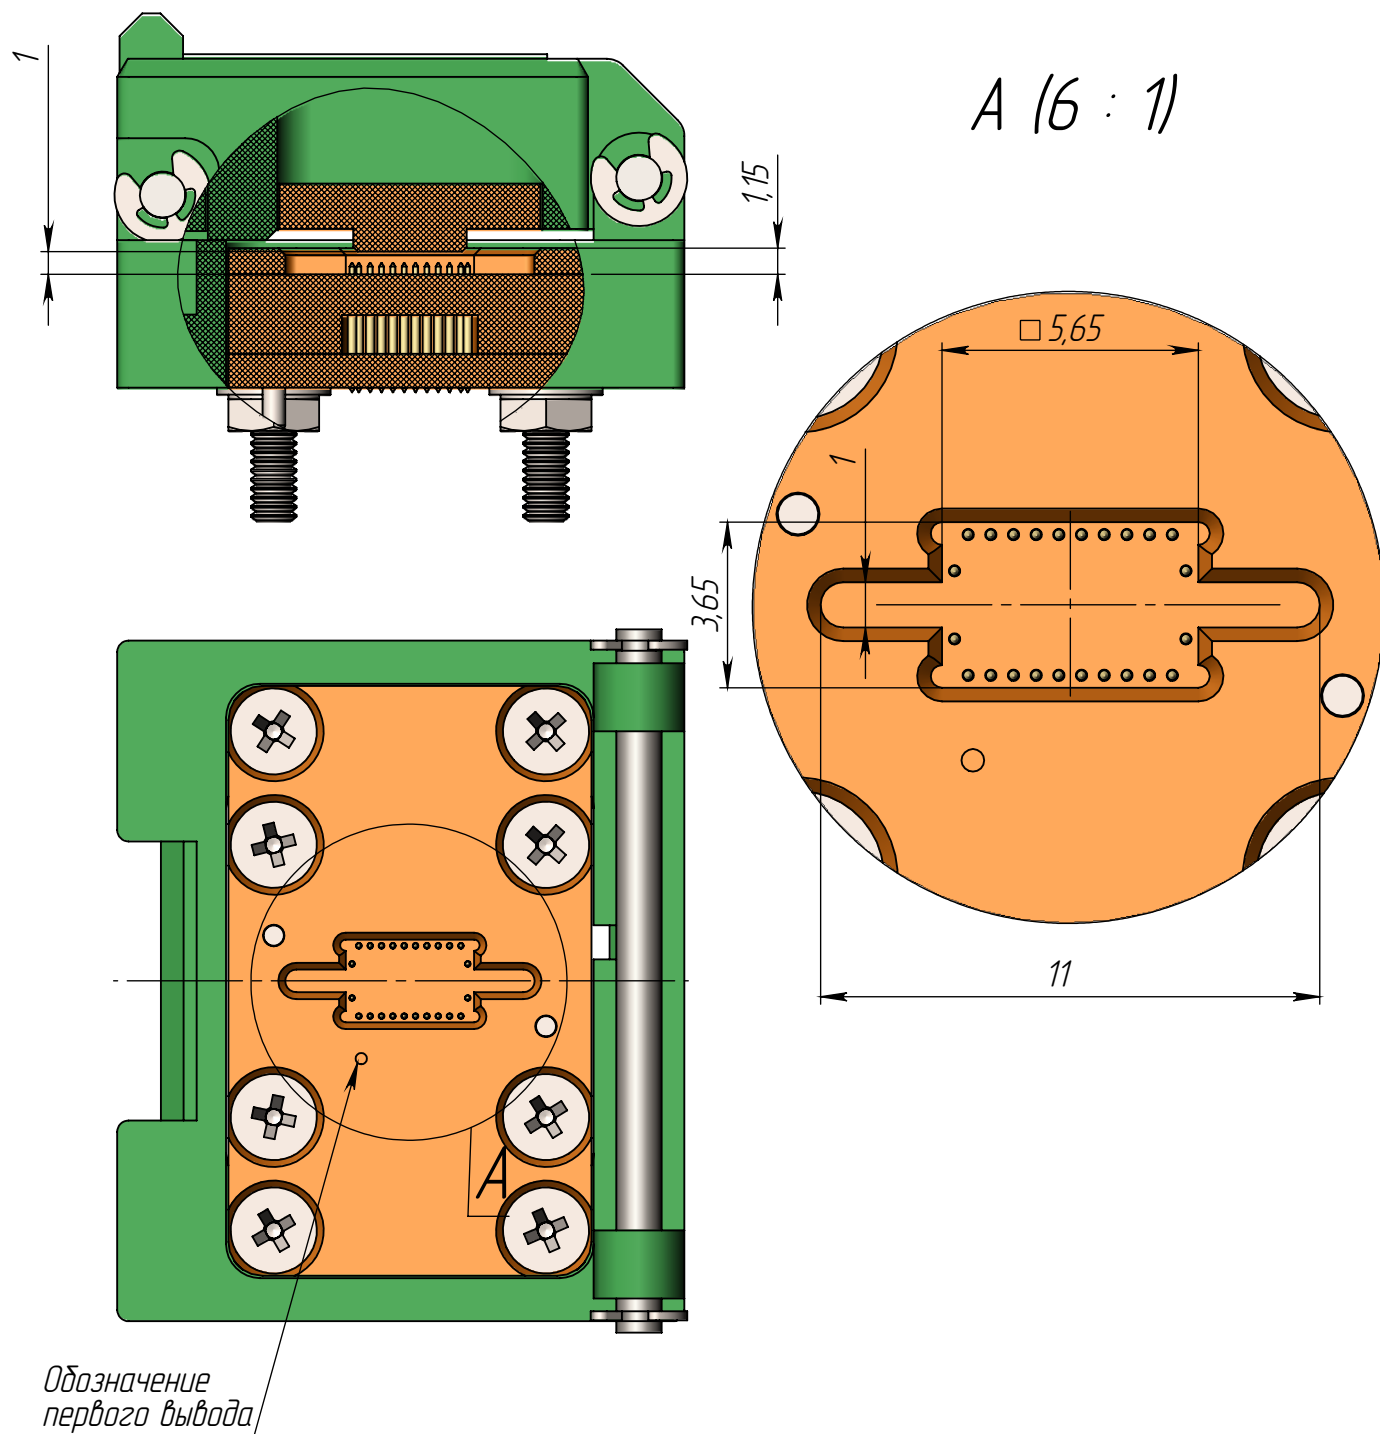

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

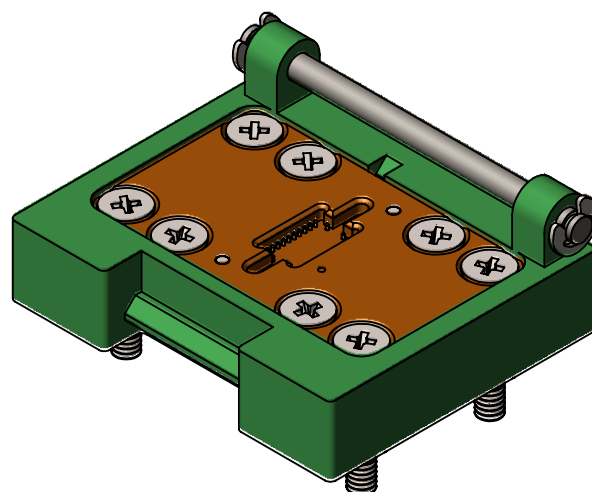

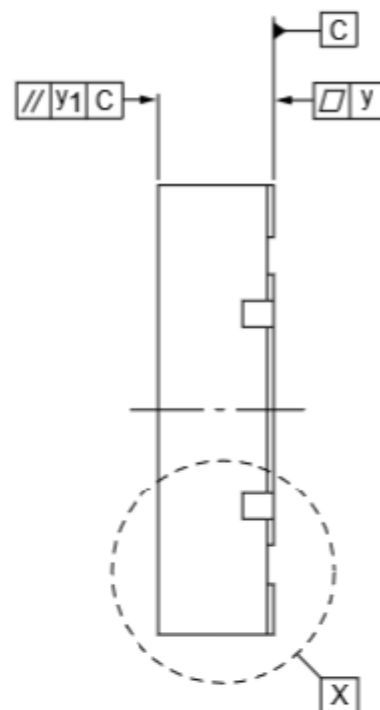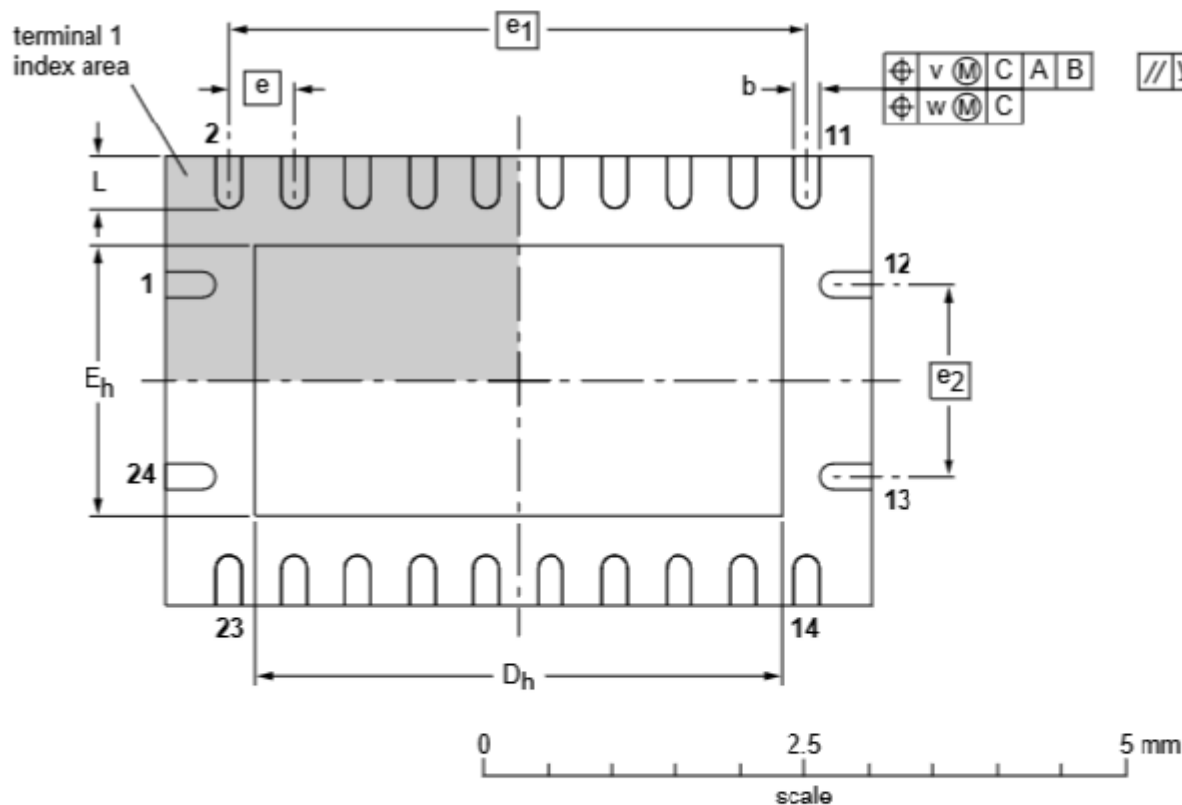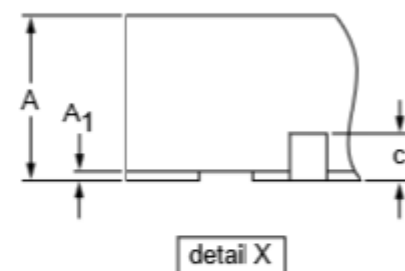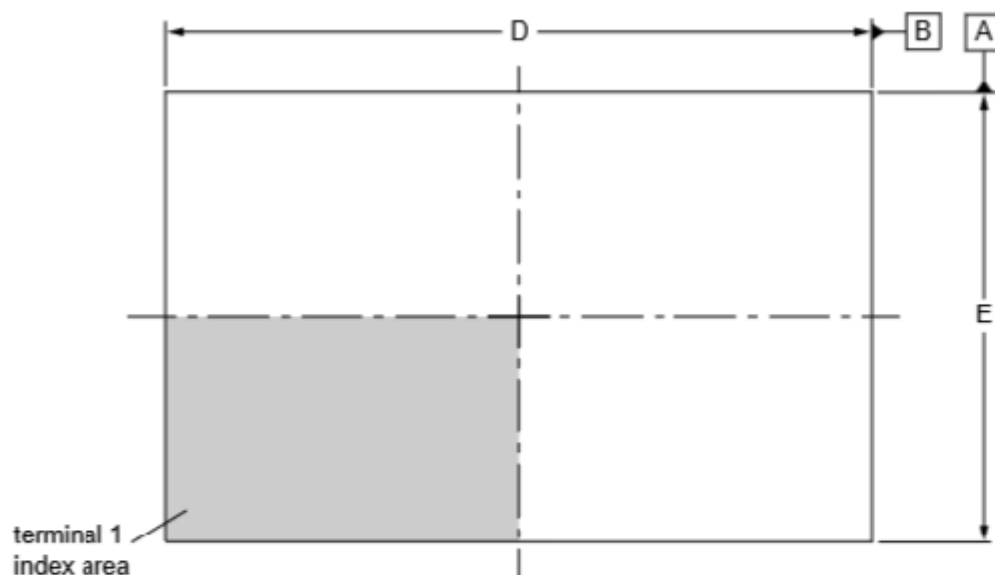

DIMENSIONS (mm are the original dimensions)

UNIT	A ⁽¹⁾ max.	A ₁	b	c	D ⁽¹⁾	D _h	E ⁽¹⁾	E _h	e	e ₁	e ₂	L	v	w	y	y ₁
mm	1	0.05 0.00	0.30 0.18	0.2	5.6 5.4	4.25 3.95	3.6 3.4	2.25 1.95	0.5	4.5	1.5	0.5 0.3	0.1	0.05	0.05	0.1

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия