

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2015г.



____/____2015г.

*Паспорт контактирующего устройства
SOD-cl-h-12-1.4-002*

Внешний вид и габаритные размеры КУ
SOD-cl-h-12-14-002

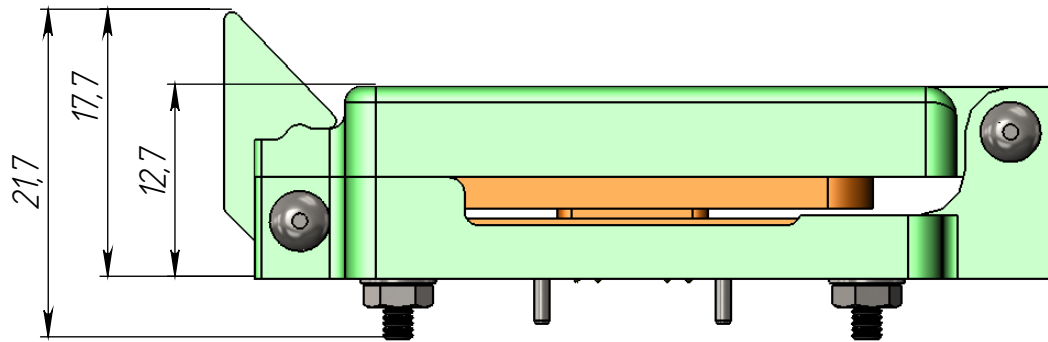


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$. Количество штифтов – 2.

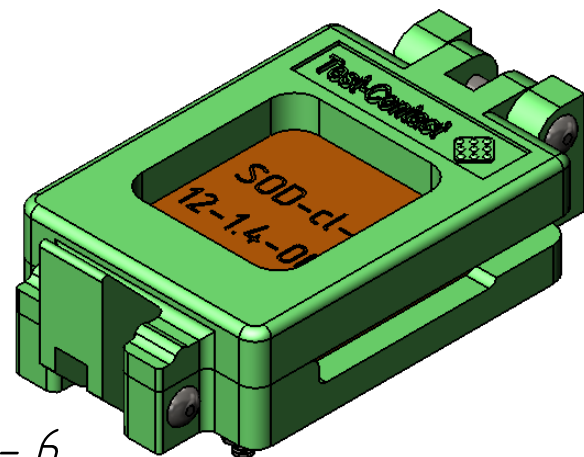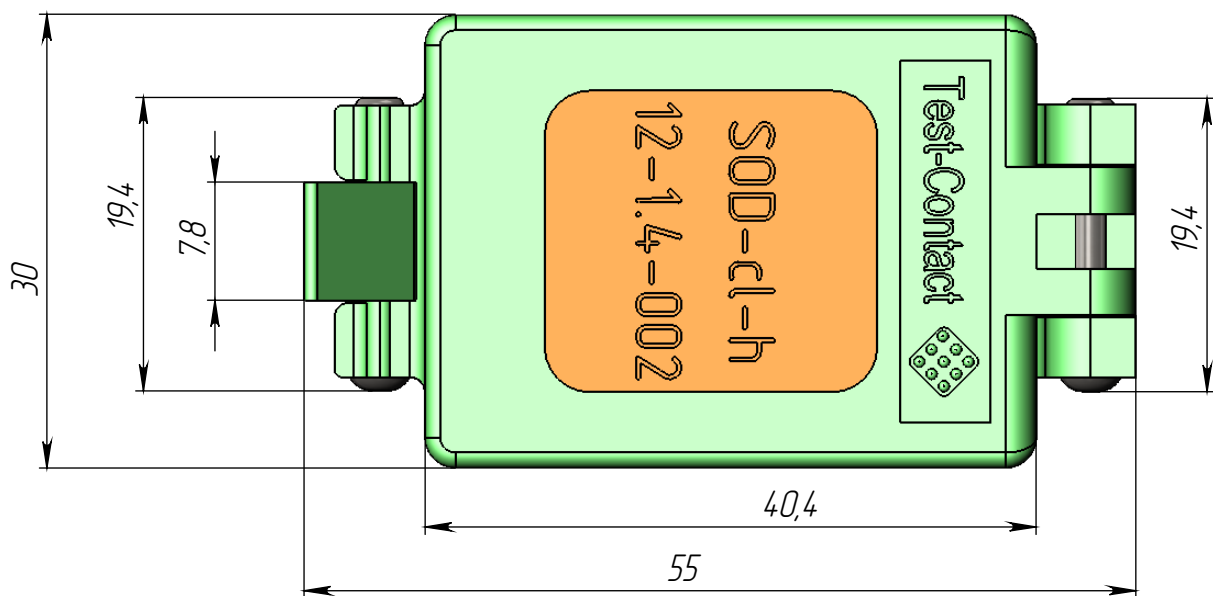

- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 6
- × Количество выводов КУ, шт. – 12
- × Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (КУ), А – 3
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1


Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху


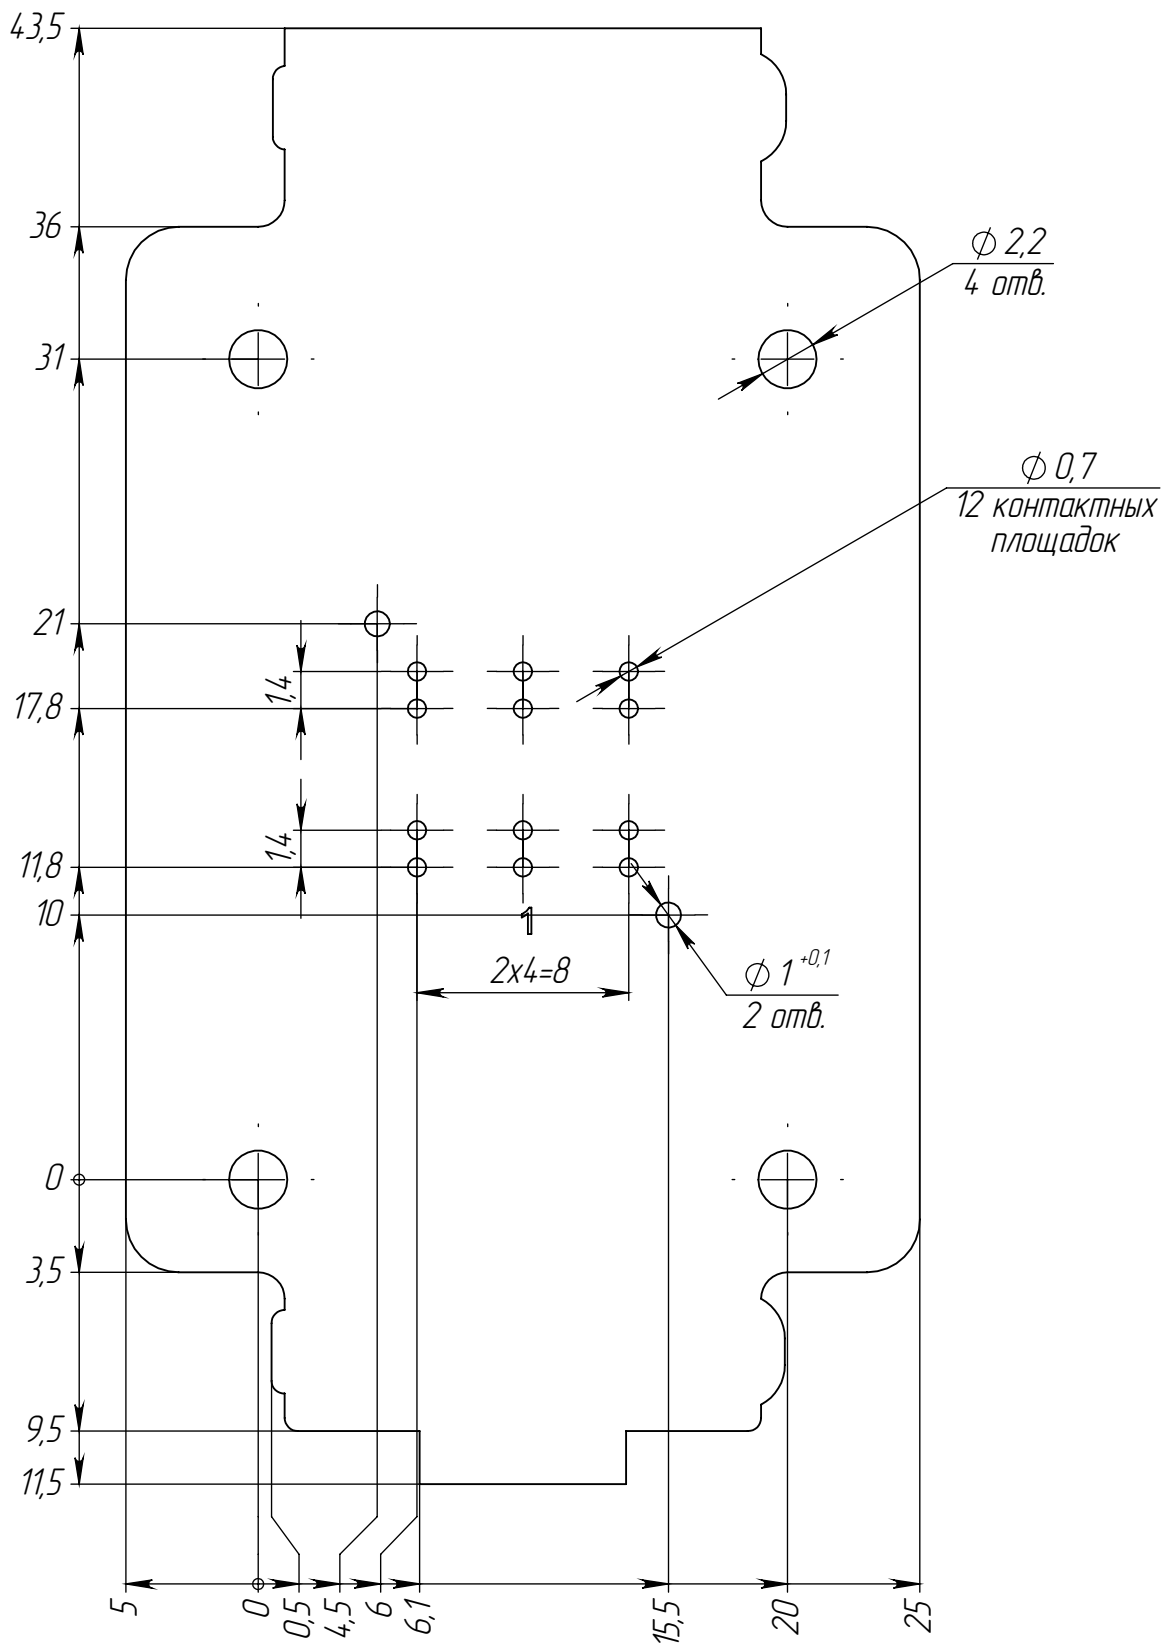


1. *Размер для справок
2. Все размеры в миллиметрах
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, IT12/2


Место установки ЭРИ

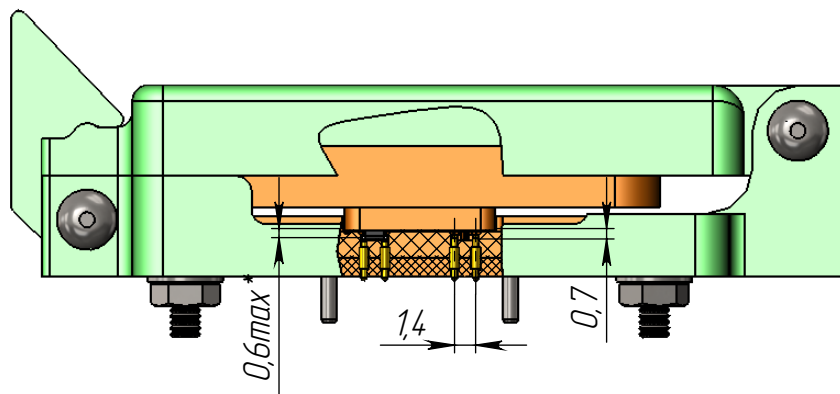


A (10 : 1)

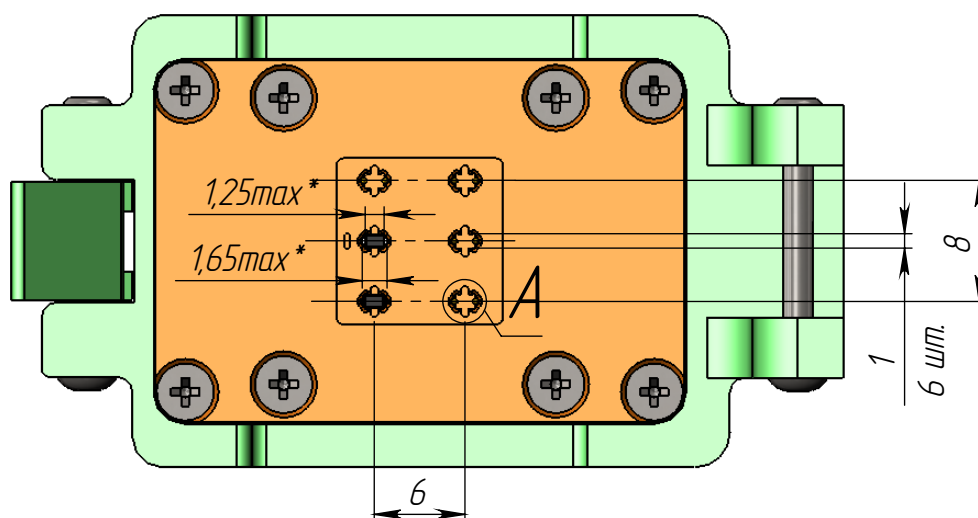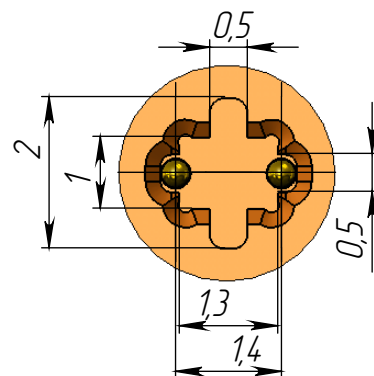

1. *Размер для справок
2. Все размеры в миллиметрах
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, IT12/2.
4. Условное обозначение расположения первого контакта.

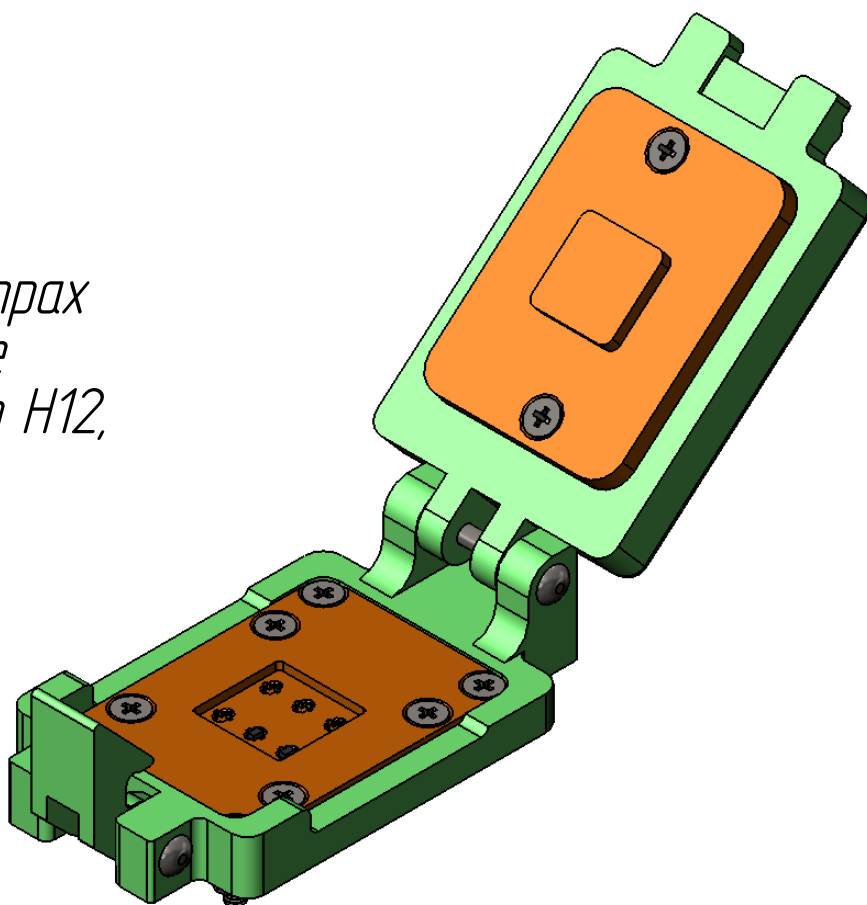

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

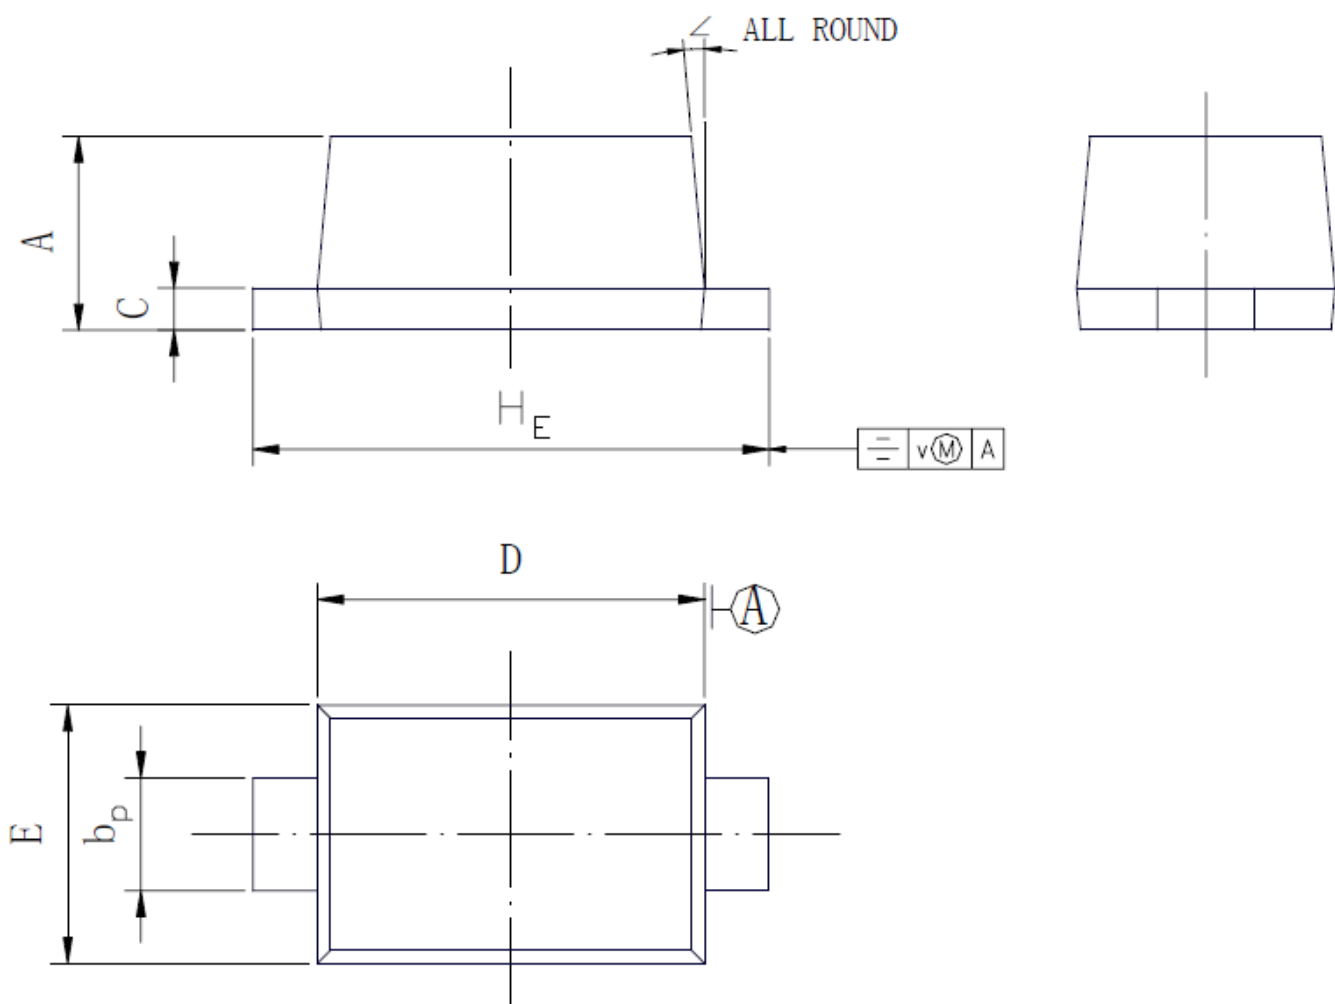

UNIT	A	b_p	C	D	E	H_E	v	$\angle$
mm	0.70 0.60	0.4 0.3	0.135 0.127	1.25 1.15	0.85 0.75	1.65 1.55	0.1	5°

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.