

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2016г.


____/____2016г.

*Паспорт контактирующего устройства
QFN-cl-h-40-0.5-001*


Внешний вид и габаритные размеры КУ
QFN-cl-h-40-0.5-001

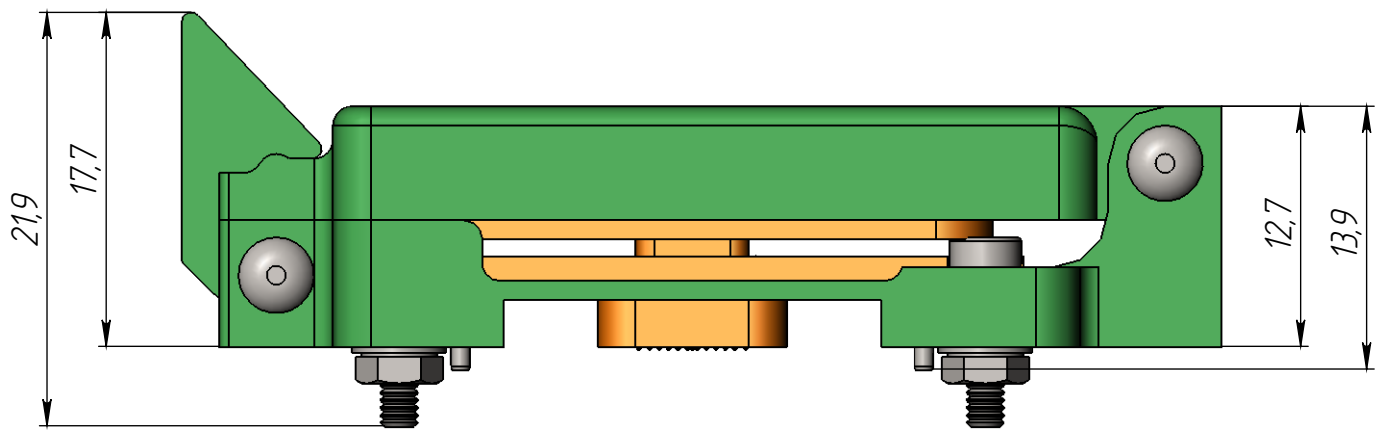

- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Позиционирование КУ относительно платы осуществляется штифтами диаметром $\phi 1$ мм. Число штифтов – 2 шт.

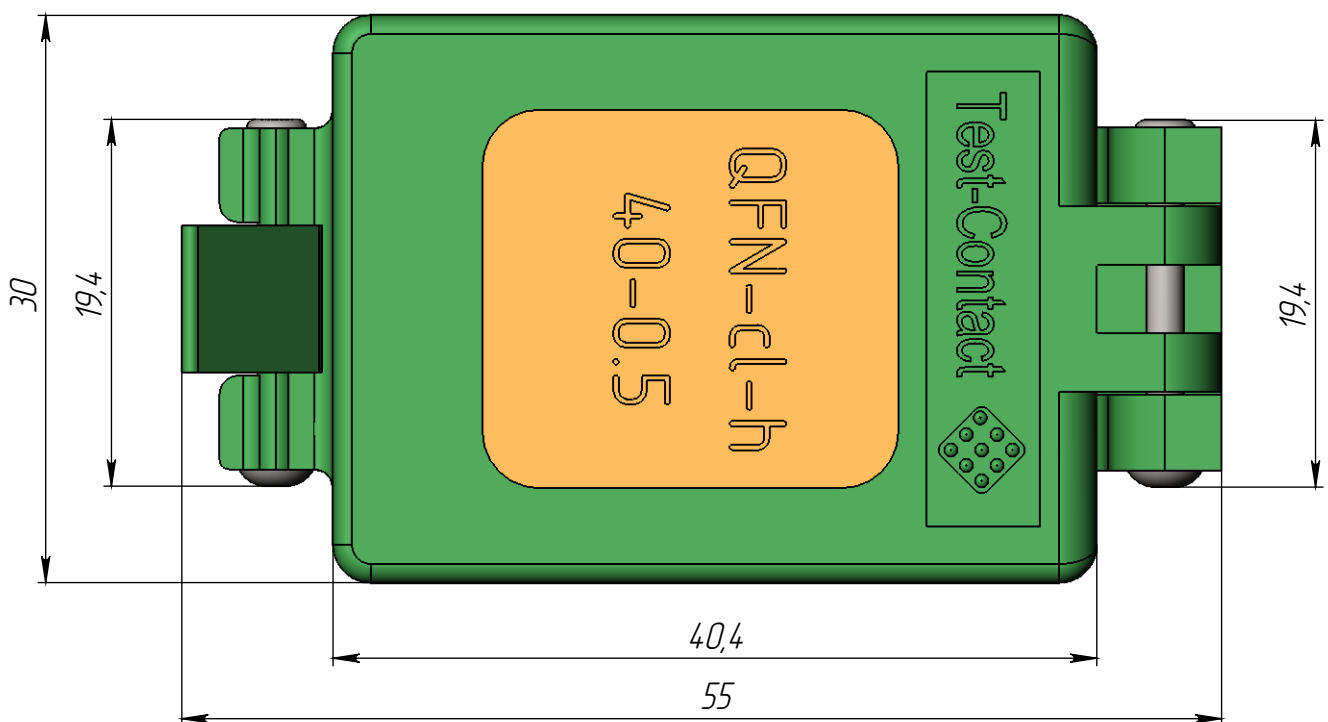


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 40
- × Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А –2.9
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

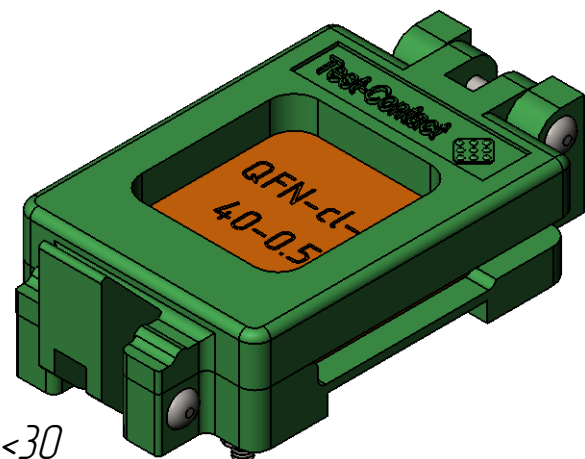


Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху

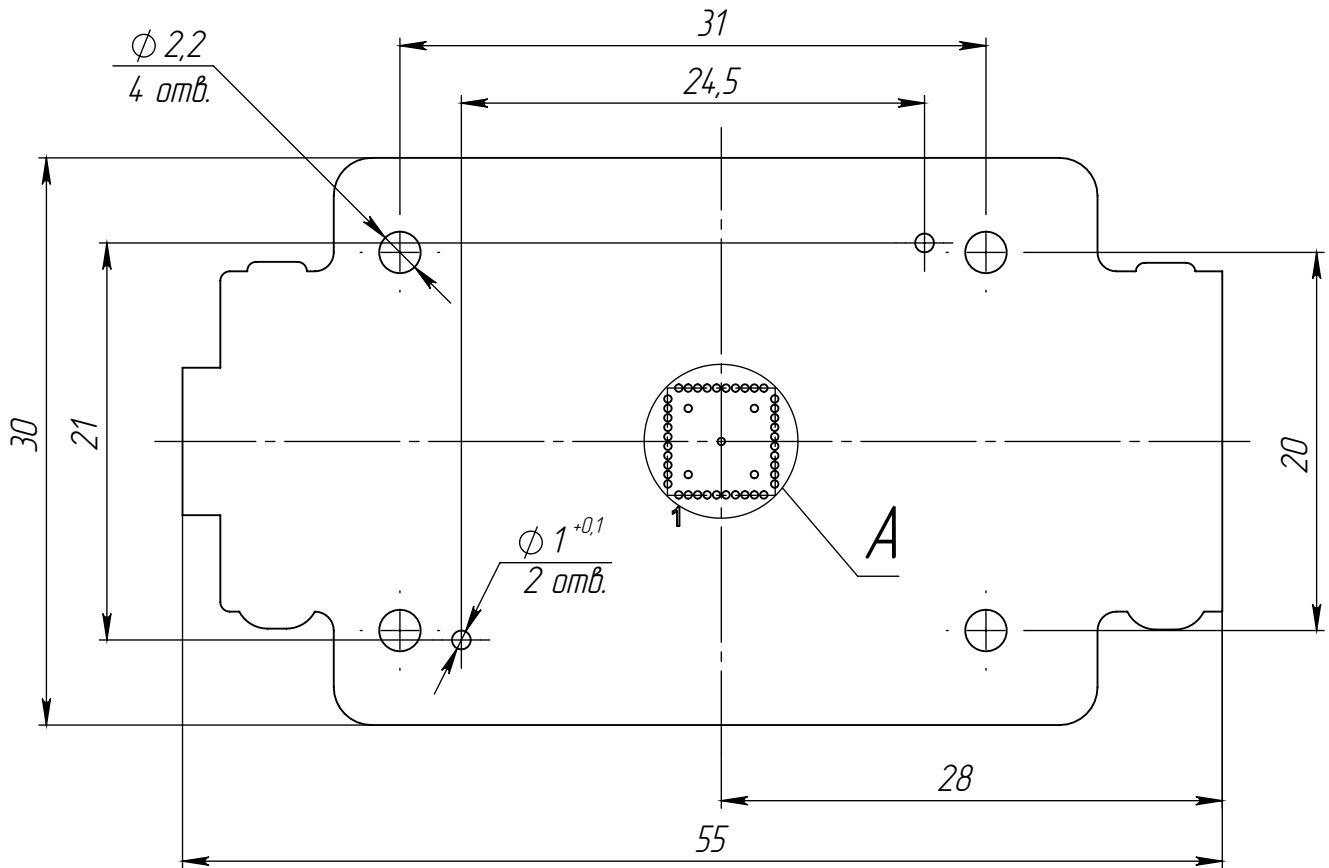


A (увеличено)

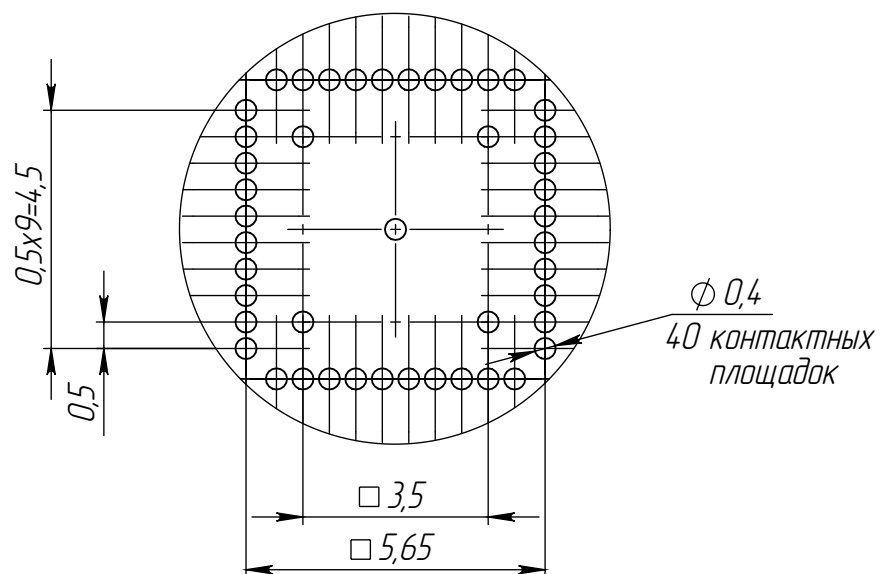


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, IT12/2.

Место установки ЭРИ

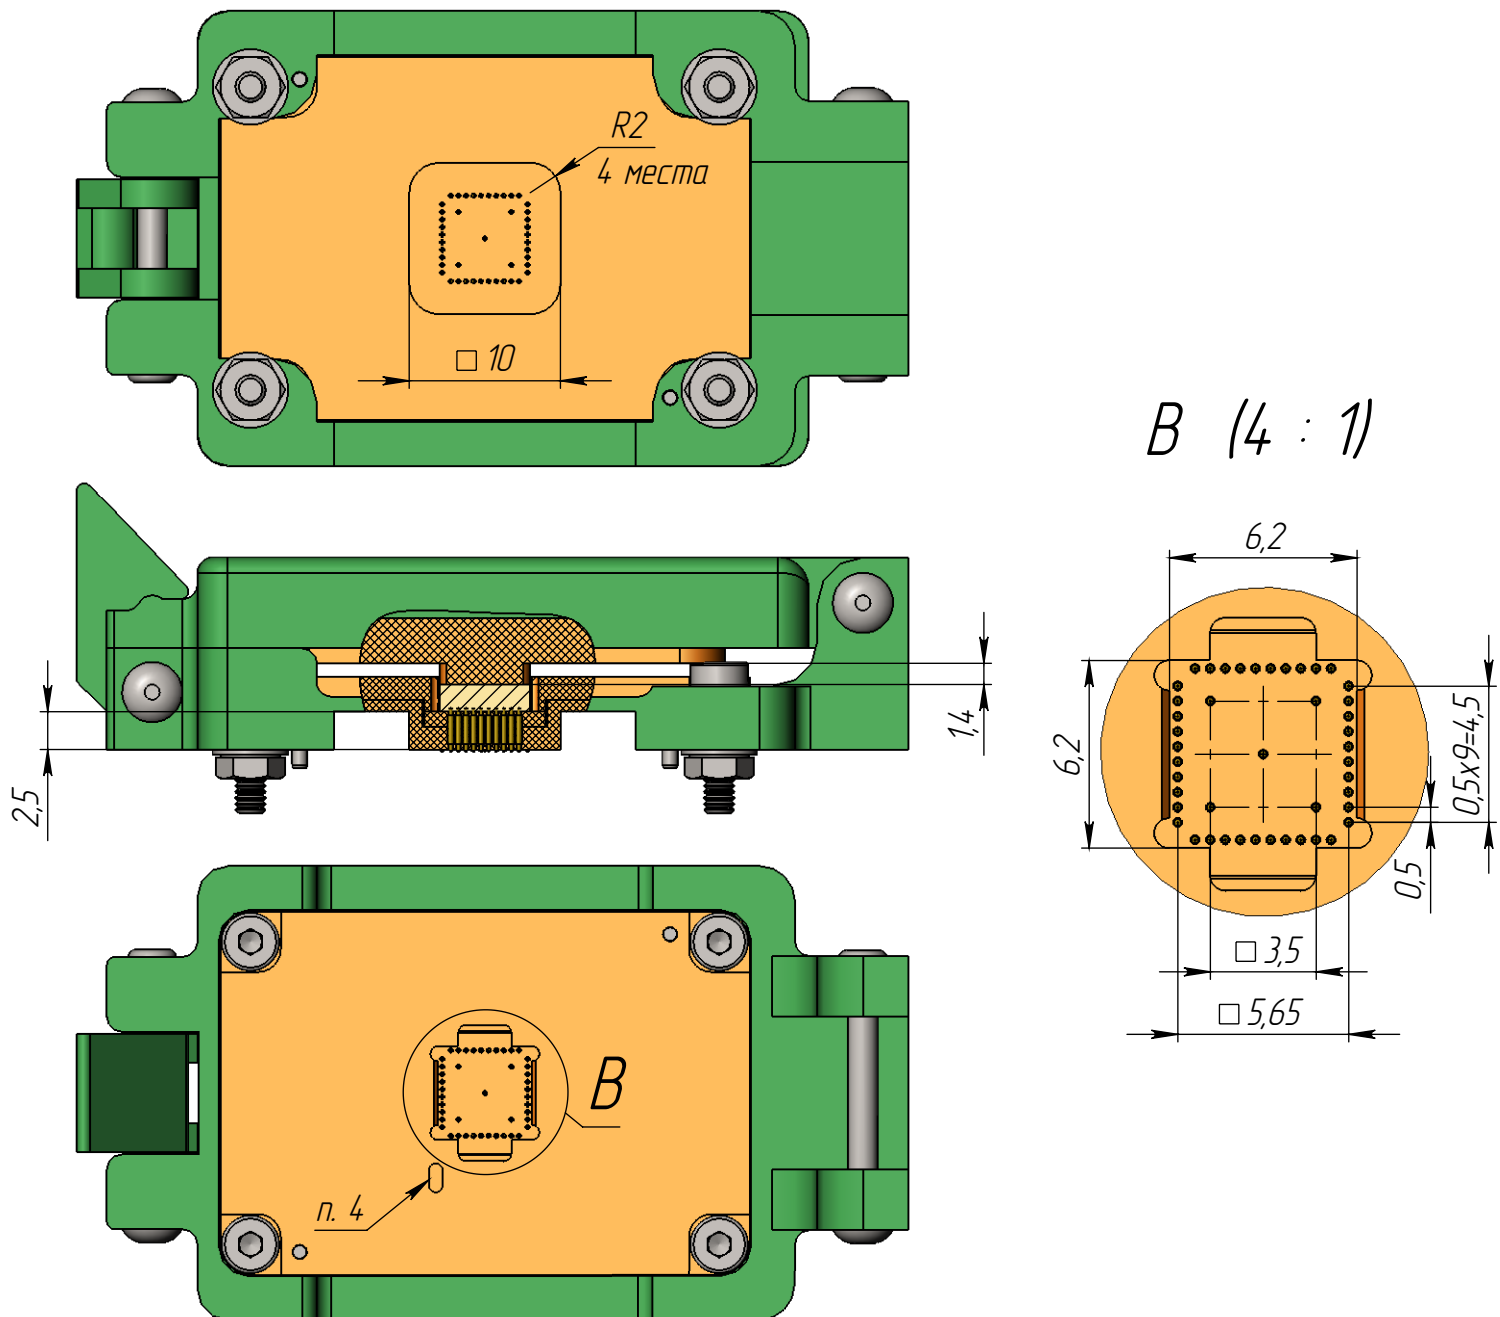


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, IT12/2.
4. Условное обозначение расположения первого контакта.

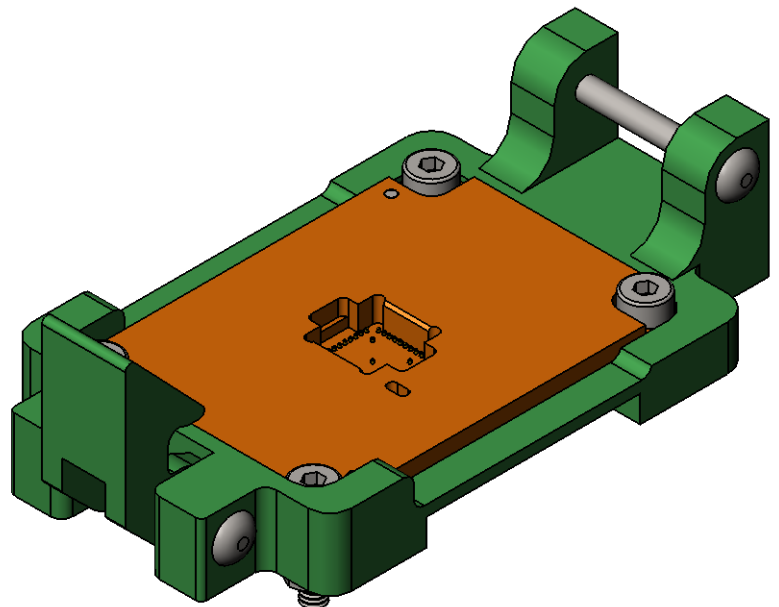

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

Габаритный чертеж корпуса QLCC 40/40-1

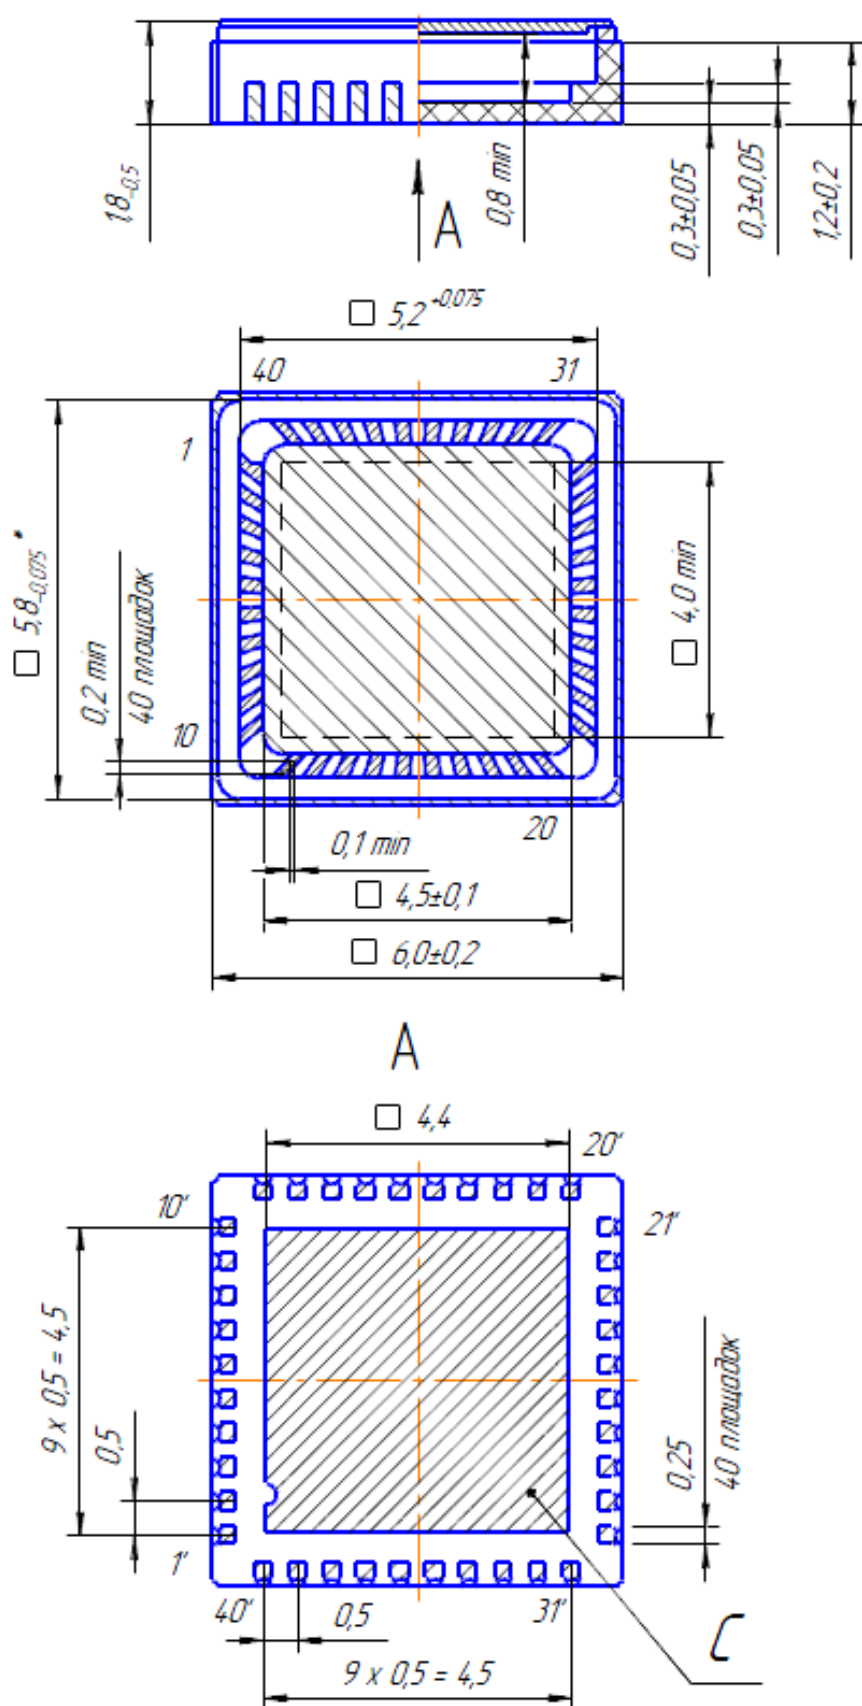

1. Покрытие H2.3л1. Допускается уменьшение минимальной толщины золотого покрытия на 30 %.

2. Контактные площадки 1, ... 40 соединены с соответствующими выводными площадками 1', ..., 40'.

Ободок (крышка), монтажная площадка соединены с площадкой C.

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.